



# ÖFFENTLICHE SPORTPLÄTZE

## IN HAMBURG

Untersuchung und Bewertung  
des baulichen Zustands

Stand: 30. September 2017

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. EINLEITUNG .....</b>	<b>2</b>
<b>2. ALLGEMEINES.....</b>	<b>3</b>
<b>3. UNTERSUCHUNG UND BEWERTUNG .....</b>	<b>3</b>
3.1 UNTERSUCHUNG UND BEWERTUNG NACH BAUTEILEN UND BAUZUSTÄNDEN.....	3
<i>Sportflächenaufbau (1).....</i>	3
<i>Sportflächenbelag (2).....</i>	3
<i>Be- und Entwässerung (3).....</i>	3
<i>Tore, Ballfanggitter, Barrieren und Zäune (4) .....</i>	3
3.2 BEWERTUNGSMETHODE .....	4
3.3 ABSCHREIBUNG .....	5
<i>Allgemein.....</i>	5
<i>Beispiel Kunststoffrasen-Spielfelder.....</i>	5
<b>4 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE.....</b>	<b>7</b>
4.1 ERGEBNISSE NACH ANLAGENTEILEN UND BEZIRKEN SOWIE HAMBURGER MITTELWERT (GEWICHTET NACH ANZAHL DER ANLAGEN).....	7
<b>5 FAZIT/ EMPFEHLUNG.....</b>	<b>11</b>

## Anhang

- 1: Ergebnisse nach Bezirken
- 2: Ausblick Abschreibung / Kunststoffrasen
- 3: Ergebnisse nach Anlagenteilen

## 1. Einleitung

In der Zeit vom 20.08. bis zum 02.11.2012 fand eine umfassende Aufnahme des baulichen Zustandes aller öffentlichen Sportplätze in Hamburg statt.

Untersucht wurde der Zustand der Bausubstanz im Bereich des Garten-, Landschafts- und vor allem Sportplatzbaus. Im Wesentlichen also der Zustand

- der Großspielfelder (GSF)
- der Rundlaufbahnen (RLb)
- der Kleinspielfelder (KSF) - einschließlich der für den Punktspielbetrieb geeigneten sogenannten „Jugendplätze“
- der Leichtathletischen Nebenanlagen (LNa)
- der Nebenanlagen (Na), worunter hauptsächlich Wege, Stellplatzanlagen, Pflanzflächen und sonstige bauliche Einrichtungen wie Traversen zu verstehen sind.

Die Aufnahme bildete die Grundlage für den ersten Bauzustandsbericht „Öffentliche Sportplätze in Hamburg“, der im März 2013 veröffentlicht wurde. Die im Anschluss absolvierten Maßnahmen flossen dann in die erste (2015) und in die hiermit veröffentlichte zweite Fortschreibung des Berichtes ein.

Der Bericht zum baulichen Zustand bildet die fachliche Entscheidungs- und Arbeitsgrundlage für den Bezirklichen Sportstättenbau (M/BS) in der Auswahl potenzieller Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Diese werden in der Folge durch den Beirat Bezirklicher Sportstättenbau, ggf. auch in veränderter Form, beschlossen.

In der hiermit vorliegenden Version enthält der Bericht dementsprechend die aktualisierte **Anlage 1** zu den Ergebnissen zu den Sportanlagen in den einzelnen Bezirken. Alle Veränderungen wurden farblich hervorgehoben und sind somit komfortabel zu erfassen.

Ebenfalls berücksichtigt ist eine anlagenbezogene Abschreibung (vgl. hierzu Punkt 3.3), die sich allerdings vorerst und exemplarisch nur auf das Bauteil Kunststoffrasenoberfläche bezieht. Die Wirkung der Einbeziehung von Abschreibungswerten kann in **Anlage 2** nachvollzogen werden.

Die Abschreibungswerte für andere Anlagen bzw. Sportoberflächen werden in den kommenden Berichten folgen.

In **Anlage 3** werden zudem die ermittelten bzw. bewerteten Bauzustände nach Anlagenteil ausgeworfen und gelistet.

Hinweis: die Untersuchung der Sportplätze wird seit 2015 im identischen Rhythmus durch die Untersuchung und Bewertung der Sportplatzgebäude ergänzt.

## 2. Allgemeines

Die Kommission, die den baulichen Zustand 2012 erstmals erhoben hatte, setzte sich aus Mitarbeitern der Bezirksämter, des Sportamtes und einem freien Landschaftsarchitekturbüro zusammen.

Seit der ersten Erhebung wird der Bericht über die Einbeziehung absolvierter Maßnahmen im Rhythmus von zwei Jahren durch das Fachamt Bezirklicher Sportstättenbau im Bezirksamt Hamburg-Mitte fortgeschrieben.

Die Erhebung und Fortschreibung des baulichen Zustandes ist eine unentbehrliche Voraussetzung für die Bildung von Investitionsschwerpunkten, die Entscheidung über Baumaßnahmen in den nächsten Jahren und gleichzeitig ein wesentlicher Gradmesser für die Wirksamkeit der Instandhaltungs- und Modernisierungsoffensive.

## 3. Untersuchung und Bewertung

### 3.1 Untersuchung und Bewertung nach Bauteilen und Bauzuständen

#### Sportflächenaufbau (1)

Wesentliches Hilfsmittel für die Beurteilung der Bausubstanz war eine Untersuchung des Spielfeld-/ Sportflächenaufbaus. Hierzu wurden zwischen zwei und fünf Aufgrabungen pro Sportfläche (sog. Schürfen) angelegt. Die Schürfen wurden so platziert, dass von einem für die Gesamtfläche repräsentativen Ergebnis auszugehen war. Als Standorte wurden bei den Spielfeldern der Torraum, der Bereich des Anstoßpunktes und der Bereich der Seitenauslinie in der Mitte des Spielfeldes ausgesucht. Im Zweifelsfall wurden ein bis zwei weitere Schürfen angelegt. Der vorgefundene Schichtenaufbau war dann ein wesentliches Beurteilungskriterium.

#### Sportflächenbelag (2)

Als zweites wurden der Zustand und die Struktur des Belages sowie der obersten Schicht untersucht und bewertet. Maßstäbe waren hier:

- bei Tennenbelägen die Schichtstärke und die Kornzusammensetzung,
- bei Naturrasenflächen die Dichte und Farbe der Grasnarbe, der Anteil der Wildkräuter sowie die Struktur der oberen Rasentragschicht,
- bei Kunststoff- und Kunststoffrasenflächen der funktionelle Zustand des Belages.

#### Be- und Entwässerung (3)

Hier wurden die jeweiligen technischen Systeme bewertet, die Funktionsfähigkeit

- der Bewässerungsanlagen und der Wasserversorgung sowie
- der Drainage und sonstigen Einrichtungen der Oberflächenentwässerung bis zur jeweiligen Vorflut.

#### Tore, Ballfanggitter, Barrieren und Zäune (4)

Bei diesen Metallprodukten standen der Korrosionsgrad sowie die Funktionalität im Mittelpunkt der Beurteilung. Vor dem Hintergrund der nur mittelbaren Bedeutung dieser Ausstattungsmerkmale für die Zustandsbewertung insgesamt ist das Ergebnis mit einer deutlich geringeren Gewichtung in das Gesamtergebnis eingegangen.

### 3.2 Bewertungsmethode

Eine erste Bewertung erfolgte im Zuge der Bereisung 2012 nach Schulnotensystematik. Die Note 1 entspricht dabei einem sehr guten Zustand mit einem Prozentwert zwischen 90 und 100%. Die Note 6 hingegen entspricht allen Prozentwerten niedriger als 50%. Um Ausfallzeiten für etwaige Instandsetzungsmaßnahmen zu minimieren ist folglich eine Sanierung zu veranlassen, bevor die Stufe 4 erreicht wird.

Die Zustände der vorgenannten Bauteile wurden und werden zudem unterschiedlich gewichtet. So werden die Bauteile Sportoberfläche („Decke“), des technischen Aufbaus („Unterbau“) sowie der Entwässerung mit je 30% gewertet, während der Metallbau mit 10% in die Wertung einfließt.

Zustandsklasse	Prozentbereich	Indikatoren/Beschreibung	
1	90,00-100,00%	<b>Zustand:</b> sehr gut <b>Bausubstanz:</b> neuwertig <b>Erhaltungsaufwand:</b> keine Instandsetzungsmaßnahmen <b>Nutzbarkeit:</b> maximale Auslastung ohne Ausfallzeiten	Lebenszyklus 5: Betrieb & Nutzung
2	80,00-90,99%	<b>Zustand:</b> gut <b>Bausubstanz:</b> herkömmliche Abnutzung bedingt durch den Herstellungszeitpunkt <b>Erhaltungsaufwand:</b> kleinere Instandsetzungsmaßnahmen im zu erwartenden Umfang <b>Nutzbarkeit:</b> hohe Auslastung mit seltenen Ausfallzeiten	
3	70,00-79,99%	<b>Zustand:</b> befriedigend <b>Bausubstanz:</b> herkömmliche Abnutzung bedingt durch den Herstellungszeitpunkt <b>Erhaltungsaufwand:</b> kleinere Instandsetzungsmaßnahmen in zunehmendem Umfang <b>Nutzbarkeit:</b> mittlere Auslastung mit zunehmenden Ausfallzeiten	
4	60,00-69,99%	<b>Zustand:</b> ausreichend <b>Bausubstanz:</b> alt mit hoher Abnutzung <b>Erhaltungsaufwand:</b> regelmäßige Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich <b>Nutzbarkeit:</b> abnehmende Auslastung mit längeren Ausfallzeiten	Lebenszyklus 6: Umbau & Sanierung
5	50,00-59,99%	<b>Zustand:</b> mangelhaft <b>Bausubstanz:</b> alt mit hohem funktionellen Verschleiß und Ausfall <b>Erhaltungsaufwand:</b> regelmäßig große Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich <b>Nutzbarkeit:</b> geringe Auslastung aufgrund umfassender Ausfallzeiten	
6	< 50%	<b>Zustand:</b> ungenügend <b>Bausubstanz:</b> abgängig <b>Erhaltungsaufwand:</b> größtmöglicher Aufwand in Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich <b>Nutzbarkeit:</b> Ausfallzeiten überwiegen die Nutzung deutlich	

### 3.3 Abschreibung

#### Allgemein

Wie bereits einleitend erwähnt, haben die bisherigen Bauzustandsberichte keine anlagenbezogenen Abschreibungen berücksichtigt. Diese sind allerdings, um ein reales und komplettes Bild über den Gesamtzustand der Sportanlagen in Hamburg zu erzeugen, unerlässlich.

Die Abschreibung berücksichtigt in unserer Betrachtung, vereinfacht gesagt, den Substanzverlust von Sportanlagen, der sich bei möglichst effizienter Nutzung/Auslastung und gleichzeitig optimaler Pflege zwangsläufig einstellt. Die Berücksichtigung der anlagenbezogenen Abschreibungswerte soll dabei neben einer objektiven Zustandsbewertung auch eine verlässliche Orientierung für Sanierungs- und Mittelbedarfe ermöglichen. Mit der Einbeziehung der Abschreibung nach dieser Definition geht logischer Weise einher, dass sich die Zustandsbewertung der Sportanlagen im Durchschnittswert und im Vergleich zu den vorherigen Werten „verschlechtert“. Wichtig ist dabei die Erkenntnis, dass hiermit lediglich ein wesentlicher Aspekt in der Ermittlung des Bauzustandes der Hamburger Sportanlagen ergänzt wurde.

Um Abschreibungsansätze korrekt einbringen zu können, muss auf Bauteilebene differenziert und ein System eingerichtet werden, welches die Lebensdauer der einzelnen Bauteile berücksichtigt.


#### Beispiel Kunststoffrasen-Spielfelder

Da der Aufwand einer Erhebung und Entwicklung groß ist, wurde im Bereich der Sportfreianlagen zunächst der gegenwärtig maßgebliche Betrachtungsschwerpunkt, das Kunststoffrasen-Spielfeld, zur Veranschaulichung untersucht. Für alle weiteren Sportoberflächen und –einrichtungen wird die Abschreibungssystematik mit den nächsten Bauzustandsberichten weiter ergänzt und aktualisiert.

Wie nachfolgendem Schema zu entnehmen ist, unterscheidet sich die Lebensdauer der relevanten Bauteile eines Spielfeldes mit Kunststoffrasenoberfläche deutlich. In gestaffelter Betrachtung sind die verschiedenen Lebenszyklen der Bauteile aber „kompatibel“ zueinander.

Kleinere Maßnahmen zum Erhalt der Bausubstanz sind dabei unberücksichtigt.

LEBENSDAUER DER BAUTEILE EINES KUNSTSTOFFRASEN-SPIELFELDES  
(SCHEMATISCH)

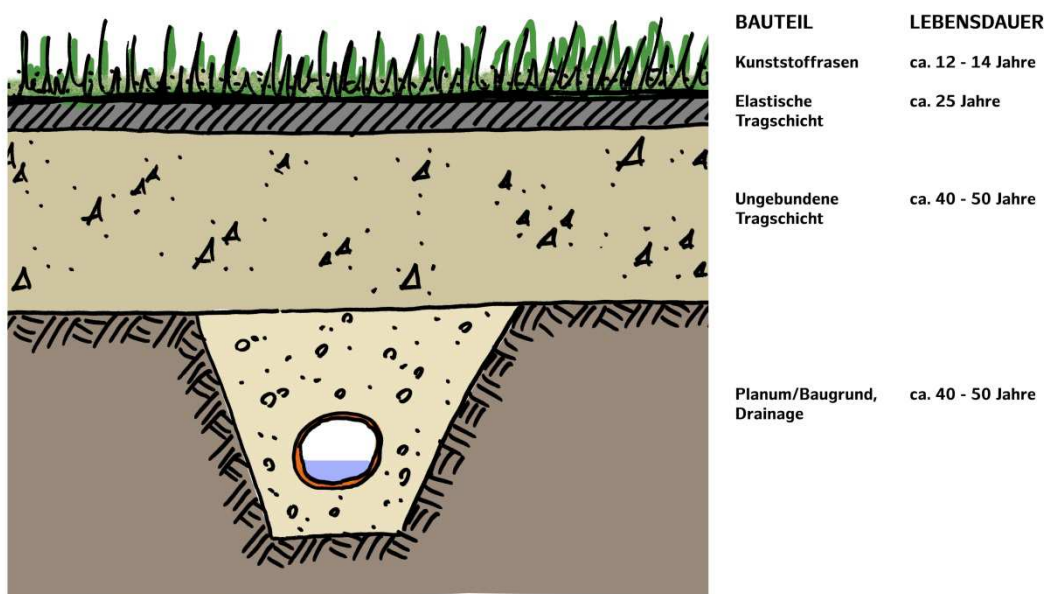

In Anlehnung an etablierte Systeme zur Bewertung von Gebäuden nach Kriterien des Facility-Managements gehen wir wie bereits erwähnt in der prozentualen Bewertung davon aus, dass ein Spielfeld mit einem geringeren Ansatz als 50% des Neubauwertes (100%) als abgängig und nicht mehr nutzbar einzustufen ist. Ein Wert im Bereich von 70% des Neubauwertes kann als erneuerungsbedürftig angesehen werden.

Berücksichtigt man zudem die Erkenntnisse von M/BS und weiterer Dienststellen im Bundesgebiet, nach der eine Kunststoffrasenoberfläche nach 12 bis 14 Jahren erneuerungsbedürftig ist, kann daraus nachfolgende Systematik abgeleitet werden.

Zustandsklasse	Prozentbereich	Indikatoren/Beschreibung	Substanzverlust pro Jahr	Verbleib in dieser Zustandsklasse	
1	90,00 - 100,00%	<b>Zustand:</b> sehr gut <b>Bausubstanz:</b> neuwertig <b>Erhaltungsaufwand:</b> keine Instandsetzungsmaßnahmen <b>Nutzbarkeit:</b> maximale Auslastung ohne Ausfallzeiten	ca. 2%	5 Jahre	Lebenszyklus 5: Betrieb & Nutzung
2	80,00 - 89,99%	<b>Zustand:</b> gut <b>Bausubstanz:</b> herkömmliche Abnutzung bedingt durch den Herstellungszeitpunkt <b>Erhaltungsaufwand:</b> kleinere Instandsetzungsmaßnahmen im zu erwartenden Umfang <b>Nutzbarkeit:</b> hohe Auslastung mit seltenen Ausfallzeiten	ca. 2%	5 Jahre	
3	70,00 - 79,99%	<b>Zustand:</b> befriedigend <b>Bausubstanz:</b> herkömmliche Abnutzung bedingt durch den Herstellungszeitpunkt <b>Erhaltungsaufwand:</b> kleinere Instandsetzungsmaßnahmen in zunehmendem Umfang <b>Nutzbarkeit:</b> mittlere Auslastung mit zunehmenden Ausfallzeiten	ca. 3%	3-4 Jahre	
4	60,00 - 69,99%	<b>Zustand:</b> ausreichend <b>Bausubstanz:</b> alt mit hoher Abnutzung <b>Erhaltungsaufwand:</b> regelmäßige Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich <b>Nutzbarkeit:</b> abnehmende Auslastung mit längeren Ausfallzeiten	ca. 3%	3-4 Jahre	Lebenszyklus 6: Umbau & Sanierung
5	50,00 - 59,99%	<b>Zustand:</b> mangelhaft <b>Bausubstanz:</b> alt mit hohem funktionellen Verschleiß und Ausfall <b>Erhaltungsaufwand:</b> regelmäßig große Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich <b>Nutzbarkeit:</b> geringe Auslastung aufgrund umfassender Ausfallzeiten	ca. 4%	2-3 Jahre	
6	< 50,00%	<b>Zustand:</b> ungenügend <b>Bausubstanz:</b> abgängig <b>Erhaltungsaufwand:</b> größtmöglicher Aufwand in Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich <b>Nutzbarkeit:</b> Ausfallzeiten überwiegen die Nutzung deutlich	ca. 4%	-	

Die Konsequenzen einer Berücksichtigung der anlagenbezogenen Abschreibungen kann exemplarisch für einige Kunststoffrasenoberflächen in Anlage 3 betrachtet werden.

Die Berücksichtigung der Abschreibung öffnet zudem, insbesondere in diesem Bauteil, eine Perspektive auf einen absehbaren Mittelbedarf für die Erneuerung hergestellter Kunststoffrasenoberflächen. Dieser Blickwinkel kann entscheidend sein, wenn es um die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum nach Abschluss der Dekadenstrategie geht.

## 4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Eine gute Bausubstanz wurde im Rahmen der Erhebung häufig bei Anlagen vorgefunden, deren Neubau oder letzte Grundinstandsetzung in der Zeit ab 1980 erfolgte. Dies ist nicht sonderlich erstaunlich, weil von diesem Zeitpunkt an Instandsetzungen auf der Grundlage der einschlägigen Normen der DIN 18035 erfolgten. Allerdings ist dieses Datum auch kein Garant dafür, dass es keinen Instandsetzungsbedarf gibt – nur kann dieser im Einzelfall deutlich weniger aufwendig sein.

Auch wenn ein Vergleich des baulichen Zustandes 2012 mit Erhebungen aus früheren Jahren nicht möglich ist, kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die 2009 eingeleitete Instandsetzungs- und Modernisierungsoffensive zu einer spürbaren Verbesserung der Sportplatzsituation beigetragen hat und diese Entwicklung sich im Zuge einer Fortsetzung dieses Programmes auch weiter verbessern wird (derzeit kann über Fortschreibung in 2015 mit diesem Bericht ein Qualitätszuwachs von etwa 2% Im Fortschreibungszeitraum erkannt werden).

Ein Ende des Sanierungsbedarfes ist allerdings z.Zt. noch nicht abzusehen, wobei in dieser Betrachtung insbesondere auch der Effekt von Abschreibungen einzubeziehen ist (vgl. hierzu Punkt 3.3).

### 4.1 Ergebnisse nach Anlagenteilen und Bezirken sowie Hamburger Mittelwert (gewichtet nach Anzahl der Anlagen)

#### Großspielfelder

Bezirk	Anzahl	%	Gewichtung
Hamburg-Mitte	40	<b>84,89</b>	3.396
Altona	31	<b>90,56</b>	2.807
Eimsbüttel	28	<b>90,33</b>	2.529
Hamburg-Nord	28	<b>87,56</b>	2.452
Wandsbek	49	<b>86,07</b>	4.218
Bergedorf	24	<b>88,54</b>	2.125
Harburg	13	<b>88,11</b>	1.145
<b>Hamburg</b>	<b>213</b>	<b>87,66</b>	<b>18.672</b>

Der bauliche Zustand der Großspielfelder schneidet bei der Bewertung der Anlagenteile nachwievorn am besten ab. Dies ist ohne Veränderung vor allem darin begründet, dass wegen der hohen Bedeutung der Großspielfelder für den Sportbetrieb - insbesondere im Fußball - hier im Rahmen der Modernisierungsoffensive ein Schwerpunkt gesetzt wurde. Diesen Standard weiter zu heben, wird sicherlich auch für die Zukunft eine Aufgabe sein, auch wenn der Wert mittlereile als gut bis sehr gut gesehen werden muss.

Im Vorgängerbericht aus dem April 2015 lag der Durchschnittswert für seinerzeit 218 Großspielfelder bei 85,00%.



### Rundlaufbahnen

Bezirk	Anzahl	%	Gewichtung
Hamburg-Mitte	8	71,88	575
Altona	4	75,69	303
Eimsbüttel	3	87,04	261
Hamburg-Nord	3	88,89	267
Wandsbek	11	77,40	851
Bergedorf	4	71,88	288
Harburg	4	73,61	294
<b>Hamburg</b>	<b>37</b>	<b>76,73</b>	<b>2.839</b>

Beim Zustand der Rundlaufbahnen ist weiterhin auffällig, dass die Anlagen mit Kunststoffbelag im Großen und Ganzen einen besseren baulichen Zustand haben, da sie in der Regel neueren Datums sind und einer moderneren Bauweise entsprechen. Diese Anlagen erfüllen einen wichtigen Versorgungsauftrag für den Vereins-, Verbands- und Schulsport, weshalb ihr Zustand mehr im Blickfeld steht als der von Rundlaufbahnen mit Tennenbelag. Diese sind aufgrund ihrer Beschaffenheit deutlich weniger gefragt und haben oftmals nur noch für den Schulsport Bedeutung - speziell an großen Schulstandorten.

Im Vorgängerbericht aus dem April 2015 lag der Durchschnittswert für seinerzeit 40 Rundlaufbahnen bei 73,85%.

### Kleinspielfelder

Bezirk	Anzahl	%	Gewichtung
Hamburg-Mitte	9	81,02	729
Altona	10	75,92	759
Eimsbüttel	9	65,46	589
Hamburg-Nord	4	55,31	221
Wandsbek	21	72,70	1.527
Bergedorf	8	64,56	516
Harburg	7	67,62	473
<b>Hamburg</b>	<b>68</b>	<b>70,81</b>	<b>4.815</b>

Die Kleinspielfelder haben für den Punktspiel- und Wettkampfbetrieb kaum noch eine Bedeutung. Ausdrücklich ausgenommen von dieser Feststellung sind die sog. Jugendplätze, die für den Punktspielbetrieb der Jugendmannschaften vor allem im Fußball einen hohen Stellenwert haben.

Die in den letzten Jahren mit Kunststoffrasenbelag ausgestatteten Plätze haben den besten Zustand.

Im Vorgängerbericht aus dem April 2015 lag der Durchschnittswert für seinerzeit 70 Kleinspielfelder bei 68,46%.

### Leichtathletische Nebenanlagen

Bezirk	Anzahl	%	Gewichtung
Hamburg-Mitte	17	<b>52,73</b>	896
Altona	10	<b>63,75</b>	638
Eimsbüttel	8	<b>78,85</b>	631
Hamburg-Nord	11	<b>77,84</b>	856
Wandsbek	21	<b>63,54</b>	1.334
Bergedorf	9	<b>79,63</b>	717
Harburg	7	<b>74,01</b>	518
<b>Hamburg</b>	<b>83</b>	<b>66,39</b>	<b>5.510</b>

Ein zum Teil trostloses Dasein fristen nachwievor viele der leichtathletischen Nebenanlagen auf den Sportplätzen. Ihre Bedeutung reduziert sich häufig auf sporadische schulische Nutzungen, wobei sie aufgrund ihres schlechten baulichen Zustands häufig ein unzureichendes Angebot darstellen.

In den vergangenen Jahren wurde verstärkt die sogenannte Rundlaufmöglichkeiten berücksichtigt - Laufstrecken, die sich eng an die Kontur eines Großspielfeldes anlehnen. Die Rundlaufmöglichkeiten sind als ein ungenormetes Angebot für ergänzende Trainings- und Schulsportflächen anzusehen.

Im Vorgängerbericht aus dem April 2015 lag der Durchschnittswert für seinerzeit 87 leichtathletische Nebenanlagen bei 63,33%.

### Nebenanlagen

Bezirk	Anzahl	%	Gewichtung
Hamburg-Mitte	27	<b>80,25</b>	2.167
Altona	19	<b>86,58</b>	1.645
Eimsbüttel	15	<b>89,44</b>	1.342
Hamburg-Nord	19	<b>81,80</b>	1.554
Wandsbek	34	<b>84,19</b>	2.863
Bergedorf	15	<b>79,72</b>	1.196
Harburg	11	<b>73,86</b>	813
<b>Hamburg</b>	<b>140</b>	<b>82,70</b>	<b>11.578</b>

Die Nebenanlagen haben auf den Sportplätzen den zweitgrößten Flächenanteil und damit einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Bildung des Mittelwerts insgesamt.

Für den Sportbetrieb haben sie andererseits nur eine nachrangige Bedeutung. Entsprechend differenziert ist auch die Bewertung des baulichen Zustandes zu betrachten und die Entscheidung über Instandsetzungsmaßnahmen zu treffen.

Im Vorgängerbericht aus dem April 2015 lag der Durchschnittswert für seinerzeit 141 Nebenanlagen bei 80,07%.

**Zahlenmäßiges Gesamtergebnis (gewichtet nach Flächenanteilen)**

Anlagenart	%-Wert		In Tsd. m <sup>2</sup>		Ergebnis
Großspielfelder	87,66	x	1.582,84	=	138.754,18
Rundlaufbahnen	76,73	x	185,00	=	14.194,44
Kleinspielfelder	70,81	x	134,08	=	9.495,02
Leichtathletische Nebenanlagen	66,39	x	91,21	=	6.054,95
Nebenanlagen	82,70	x	1.390,07	=	114.962,17
<b>Sportplätze insgesamt</b>	<b>83,78</b>		<b>3.383,21</b>		<b>283.460,76</b>

Im Vorgängerbericht aus dem April 2015 lag der Durchschnittswert für die Hamburger Sportplätze bei 81,04%.

Der erste Untersuchungsbericht aus dem Jahr 2013 ergab einen Durchschnittswert von 78,25%.

## 5 Fazit/ Empfehlung

Für die Bildung von Prioritäten für Maßnahmen im Rahmen der Instandsetzungs- und Modernisierungsoffensive auf öffentliche Sportanlagen im Verwaltungsvermögen Sport der Bezirke empfiehlt sich die Berücksichtigung nachfolgender Hinweise.

Wie bereits in den zurückliegenden Berichten angemerkt, hat der bauliche Zustand teilweise einen Standard erreicht, der nicht mehr mit dem Begriff Sanierung in Einklang zu bringen ist. Daher sollte künftig von einem Instandsetzungs- und Modernisierungsprogramm gesprochen werden.

Bei der Bildung von Prioritäten werden folgende Kriterien in die Betrachtung und Vorschläge einbezogen:

- Ausgewogenheit der Bauzustände  
Die Qualität der Bauzustände unterscheidet sich je nach Bauteil von einem Bezirk zum nächsten. Hier sollte es die Aufgabe des Instandsetzungs- und Modernisierungskonzeptes sein, auf Basis des Solidaritätsprinzips eine Ausgewogenheit herzustellen.
- Baufachliche Bewertung  
Der generelle und bewertete Bauzustand sowie die individuellen Rahmenbedingungen, die für eine Sportanlage gelten (Baurecht, Immissionsschutzrecht, etc.), sollten Berücksichtigung finden.
- Die Auslastung der Sportanlagen  
Es macht keinen Sinn der Instandsetzung von Anlagen Priorität einzuräumen, die nicht oder nur wenig genutzt werden oder etwa planungsbelastet sind.
- Die Bedeutung von Sportanlagen für den Sozialraum  
Bei der Abwägung sollte berücksichtigt werden, ob eine Anlage von besonderer Bedeutung für den Sozialraum ist.
- Finanzierungsaspekte  
Besteht für einen begrenzten Zeitraum die Möglichkeit, Mittel außerhalb des Sportstättenetats (z.B. über RISE, Förderung durch EU oder Bund, und ggf. durch eine Mitfinanzierung des Nutzers) zu erschließen, sollte dieses bei der Entscheidungsfindung beachtet werden.

## Anhang

- 1: Ergebnisse nach Bezirken
- 2: Ausblick Abschreibung / Kunststoffrasen
- 3: Ergebnisse nach Anlagenteilen

## Anhang 1 – Ergebnisse nach Bezirk

### Hamburg – Mitte

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
M	Am Turnplatz 1	GSF	T	1,92	2,00	2,00	4,00	2,175	<b>80,42</b>	Sportanlage wird voraussichtlich in 2018 aufgegeben
M	Am Turnplatz 1	RLb	T	6,00	6,00	6,00	0,00	6,000	<b>16,67</b>	Sportanlage wird voraussichtlich in 2018 aufgegeben
M	Am Turnplatz 1	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	<b>16,67</b>	Sportanlage wird voraussichtlich in 2018 aufgegeben
M	Am Turnplatz 1	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	<b>66,67</b>	Sportanlage wird voraussichtlich in 2018 aufgegeben
M	Anckelmannplatz 2f	GSF	T	1,75	2,00	2,00	1,50	1,875	<b>85,42</b>	
M	Anckelmannplatz 2f	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	5,500	<b>25,00</b>	Abgängig
M	Anckelmannplatz 2f	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	2014 kleinere Reparaturmaßnahmen am Parkplatz
M	Beim Saaren 1 (Rahewinkel)	GSF	T	1,50	2,00	2,00	1,50	1,800	<b>86,67</b>	
M	Beim Saaren 1 (Rahewinkel)	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	2,000	<b>83,33</b>	Baseball, 2014 Pitcher Mound gebaut, Laufstrecke überarbeitet; neuer Cricket-KuRa
M	Beim Saaren 1 (Rahewinkel)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	<b>75,00</b>	Pflaster tw. uneben, fehlt
M	Dratelnstr. 21	GSF	R	1,50	1,50	2,00	2,00	1,700	<b>88,33</b>	nasse Stellen im Nord-Ost-B.
M	Dratelnstr. 21	GSF	KR	1,00	2,00	1,50	1,50	1,500	<b>91,67</b>	
M	Dratelnstr. 21	RLb	T	2,00	4,00	4,00	0,00	3,333	<b>61,11</b>	
M	Dratelnstr. 21	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	3,670	<b>55,50</b>	
M	Dratelnstr. 21	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,750	<b>87,50</b>	
M	Feldstr. 71	GSF	KR	1,00	1,25	1,00	1,00	1,075	<b>98,75</b>	
M	Feldstr. 71	GSF	KR	1,00	1,25	1,00	1,00	1,075	<b>98,75</b>	
M	Feldstr. 71	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	<b>100,00</b>	

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
M	Finksweg 82a	GSF	T	1,92	1,50	1,75	2,88	1,838	<b>86,03</b>	
M	Finksweg 82a	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	<b>16,67</b>	nicht mehr vorhanden
M	Finksweg 82a	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
M	Georg-Wilhelm-Str. 6 (Landesgrenze)	GSF	R	2,00	1,75	3,00	2,38	2,263	<b>78,95</b>	
M	Georg-Wilhelm-Str. 6 (Landesgrenze)	GSF	T	2,75	3,50	3,00	2,38	3,013	<b>66,45</b>	
M	Georg-Wilhelm-Str. 6 (Landesgrenze)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	<b>33,33</b>	
M	Hammer Steindamm 131 (Hammer Park)	GSF	R	2,00	1,75	2,00	2,83	2,008	<b>83,20</b>	2013
M	Hammer Steindamm 131 (Hammer Park)	RLb	K	0,00	1,50	1,50	0,00	1,500	<b>91,67</b>	
M	Hammer Steindamm 131 (Hammer Park)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	<b>100,00</b>	2013 Kugelstoßanlage, Hochsprung
M	Hammer Steindamm 131 (Hammer Park)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	<b>91,67</b>	
M	Hanfftsweg 7 (Quellenweg)	GSF	T	3,33	1,75	2,00	1,50	2,275	<b>78,75</b>	
M	Hanfftsweg 7 (Quellenweg)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	<b>16,67</b>	nicht mehr vorhanden
M	Hanfftsweg 7 (Quellenweg)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
M	Heinrich-Groß-Str. (Fährstraße)	GSF	R	0,00	1,00	6,00	1,00	3,250	<b>62,50</b>	Umwandlung zu Sportrasen (2015)
M	Heinrich-Groß-Str. (Fährstraße)	LNa	T							aufgehoben 2015
M	Heinrich-Groß-Str. (Fährstraße)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	<b>16,67</b>	wird im Zuge der Instandsetzung Hochbau 2017 saniert
M	Kandinskyallee 29	GSF	R	1,67	1,50	1,50	2,00	1,600	<b>90,00</b>	
M	Kandinskyallee 29	GSF	KR	1,00	2,00	1,00	2,30	1,430	<b>92,83</b>	
M	Kandinskyallee 29	GSF	R	1,75	1,75	1,50	2,30	1,730	<b>87,83</b>	
M	Kandinskyallee 29	KSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,50	1,050	<b>99,17</b>	nördl. 30 x 25 m, 2014 Korkverfüllung
M	Kandinskyallee 29	KSF	KR	1,00	1,50	1,00	1,50	1,200	<b>96,67</b>	südl. 58 x 32 m, Jugendplatz
M	Kandinskyallee 29	RLb	K	0,00	1,00	1,00	0,00	1,000	<b>100,00</b>	2014 Decke + Rinne
M	Kandinskyallee 29	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	<b>91,67</b>	2014 Kunststoffsektor + Kugelstoß

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
M	Kandinskyallee 29	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	Beseitigung Einfassung
M	Karl-Arnold-Ring 15	GSF	R							Umbau läuft, Fertigstellung 2018
M	Karl-Arnold-Ring 15	GSF	T							Umbau läuft, Fertigstellung 2018
M	Karl-Arnold-Ring 15	KSF	R							Umbau läuft, Fertigstellung 2018
M	Karl-Arnold-Ring 15	KSF	KR							Umbau läuft, Fertigstellung 2018
M	Karl-Arnold-Ring 15	LNa	T							Umbau läuft, Fertigstellung 2018
M	Karl-Arnold-Ring 15	Na	0							Umbau läuft, Fertigstellung 2018
M	Legienstr. 210a	GSF	R	2,00	1,50	2,00	2,50	1,900	<b>85,00</b>	
M	Legienstr. 210a	GSF	T	1,67	1,50	1,50	2,17	1,617	<b>89,72</b>	
M	Legienstr. 210a	KSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Neubau 2012, Jugendplatz
M	Legienstr. 210a	RLb	T	5,00	2,25	3,50	0,00	3,583	<b>56,94</b>	abgebundene Hochofenschlacke
M	Legienstr. 210a	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	<b>66,67</b>	
M	Legienstr. 210a	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	<b>75,00</b>	
M	Luisenweg	GSF	T	3,00	1,50	2,00	2,67	2,217	<b>79,72</b>	
M	Luisenweg	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	3,670	<b>55,50</b>	100m-Laufbahn nicht mehr vorh.
M	Luisenweg	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
M	Marckmannstr. 125	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	2015 Einfriedigung unberücksichtigt
M	Marckmannstr. 125	KSF	K							aufgehoben 2015
M	Marckmannstr. 125	LNa	T							aufgehoben 2015
M	Marckmannstr. 125	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	<b>100,00</b>	2015 erneuert
M	Möllner Landstr. 197	GSF	R	1,75	1,50	2,00	0,00	1,750	<b>87,50</b>	
M	Möllner Landstr. 197	GSF	T	2,50	1,50	2,00	1,50	1,950	<b>84,17</b>	2014 Tennendeckensanierung
M	Möllner Landstr. 197	KSF	R	1,75	1,50	2,00	0,00	1,750	<b>87,50</b>	Jugendplatz



Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
M	Möllner Landstr. 197	RLb	T	1,63	2,50	2,00	0,00	2,042	<b>82,64</b>	
M	Möllner Landstr. 197	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	3,120	<b>64,67</b>	
M	Möllner Landstr. 197	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
M	Öjendorfer Weg 80	GSF	R	1,75	1,50	2,00	2,25	1,800	<b>86,67</b>	
M	Öjendorfer Weg 80	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	2013 KuRa erneuert
M	Öjendorfer Weg 80	GSF	T	2,50	1,50	4,00	3,67	2,767	<b>70,55</b>	2014 Tennendeckensanierung
M	Öjendorfer Weg 80	KSF	R	0,00	1,50	2,00	0,00	1,750	<b>87,50</b>	Jugendplatz
M	Öjendorfer Weg 80	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	Parkplatz mangelhaft
M	Perlstieg	GSF	T	2,50	1,50	2,00	1,50	1,950	<b>84,17</b>	
M	Perlstieg	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	<b>33,33</b>	
M	Perlstieg	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	4,700	<b>38,33</b>	
M	Perlstieg	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
M	Rahmwerder Str. 9	GSF	T	5,00	1,00	5,00	1,75	3,475	<b>58,75</b>	Tennendeckensanierung (2016), Unterbau abgebunden
M	Rahmwerder Str. 9	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	<b>16,67</b>	Keine Nutzung, zugewachsen
M	Rahmwerder Str. 9	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	<b>91,67</b>	
M	Rotenhäuser Damm 94 (Rotenhäuser Str.)	GSF	T	2,67	2,25	2,00	1,70	2,245	<b>79,25</b>	
M	Rotenhäuser Damm 94 (Rotenhäuser Str.)	RLb	T	2,75	2,50	2,00	0,00	2,417	<b>76,39</b>	
M	Rotenhäuser Damm 94 (Rotenhäuser Str.)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
M	Rotenhäuser Damm 94 (Rotenhäuser Str.)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
M	Rüschweg 12	GSF	T	1,25	1,75	1,50	1,50	1,500	<b>91,67</b>	
M	Rüschweg 12	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	<b>91,67</b>	
M	Slomanstr. 58a	GSF	KR							Umbau läuft, Fertigstellung 2017
M	Slomanstr. 58a	Na	0							Umbau läuft, Fertigstellung 2017

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
M	Snitgerreihe 1	GSF	KR	1,00	1,75	1,00	2,38	1,363	<b>93,95</b>	
M	Snitgerreihe 1	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,300	<b>78,33</b>	
M	Snitgerreihe 1	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	<b>91,67</b>	
M	Tribünenweg 41	GSF	R	2,00	1,75	2,00	3,75	2,100	<b>81,67</b>	
M	Tribünenweg 41	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	<b>16,67</b>	keine Nutzung, zugewachsen
M	Tribünenweg 41	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	Parkplatzentwässerung mangelhaft
M	Uhlenhoffweg	GSF	R	1,50	1,25	1,50	1,75	1,450	<b>92,50</b>	
M	Uhlenhoffweg	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,100	<b>98,33</b>	
M	Uhlenhoffweg	RLb	T	1,88	1,50	1,50	0,00	1,625	<b>89,58</b>	
M	Uhlenhoffweg	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	2,430	<b>76,17</b>	
M	Uhlenhoffweg	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	<b>91,67</b>	
M	Vogelhüttendeich 136	GSF	R	1,75	1,50	1,75	1,50	1,650	<b>89,17</b>	Sportanlage wird voraussichtlich in 2018 aufgegeben
M	Vogelhüttendeich 136	GSF	T	2,25	1,50	1,50	2,33	1,808	<b>86,53</b>	Sportanlage wird voraussichtlich in 2018 aufgegeben
M	Vogelhüttendeich 136	GSF	R	1,75	1,00	2,00	1,83	1,608	<b>89,87</b>	Sportanlage wird voraussichtlich in 2018 aufgegeben
M	Vogelhüttendeich 136	KSF	T	3,67	6,00	6,00	5,00	5,200	<b>30,00</b>	Sportanlage wird voraussichtlich in 2018 aufgegeben
M	Vogelhüttendeich 136	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	Sportanlage wird voraussichtlich in 2018 aufgegeben
M	Von-Elm-Weg	GSF	T	1,25	1,50	1,50	1,25	1,400	<b>93,33</b>	
M	Von-Elm-Weg	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	<b>91,67</b>	
M	Wendenstr. 164	GSF	T	4,00	1,50	3,00	2,00	2,750	<b>70,83</b>	2014 Tennendeckensanierung, Lehngitter
M	Wendenstr. 164	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	2015 Pflasterung
M	Wendenstr. 478	GSF	T	1,58	3,00	3,00	2,88	2,563	<b>73,95</b>	östl. Spielfeld, 2013 leichte Tennendeckenverstärkung
M	Wendenstr. 478	GSF	T	2,00	1,50	1,50	2,88	1,788	<b>86,87</b>	westl. Spielfeld, 2013 Tennendeckensanierung
M	Wendenstr. 478	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	2,330	<b>77,83</b>	

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand						Ergebnis 1	Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1	Ergebnis 1 in %			
M	Wendenstr. 478	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,250	<b>62,50</b>			
									<b>GSF</b>	<b>84,89</b>		
									<b>RLB</b>	<b>71,88</b>		
									<b>KSF</b>	<b>81,02</b>		
									<b>LNa</b>	<b>52,73</b>		
									<b>Na</b>	<b>80,25</b>		

## Altona

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand						Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1			
A	Baurstr. 20-22	GSF	R								Umbau läuft, Fertigstellung 2018
A	Baurstr. 20-22	GSF	T								Umbau läuft, Fertigstellung 2018
A	Baurstr. 20-22	RLb	T								Umbau läuft, Fertigstellung 2018
A	Baurstr. 20-22	Na	0								Umbau läuft, Fertigstellung 2018
A	Blomkamp 30	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00		Modernisierung abgeschlossen (2016)
A	Blomkamp 30	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67		Modernisierung abgeschlossen (2016)
A	Dänenweg 6 (Sternschanze)	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00		2013 KuRa erneuert
A	Dänenweg 6 (Sternschanze)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	95,83		
A	Flurstr. 7	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,500	91,67		
A	Flurstr. 7	KSF	T	1,25	2,50	2,00	1,50	1,875	85,42		zu viele Feianteile, Jugendplatz
A	Flurstr. 7	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00		
A	Flurstr. 7	RLb	K	0,00	2,00	1,50	0,00	1,750	87,50		
A	Flurstr. 7	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33		
A	Flurstr. 7	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67		
A	Hemmingstedter Weg 140	GSF	KR	1,00	1,50	1,00	1,50	1,200	96,67		Platz 5 (Hockeyplatz)
A	Hemmingstedter Weg 140	GSF	R	1,25	1,50	1,50	1,50	1,425	92,92		Platz 8 (Footballplatz)
A	Hemmingstedter Weg 140	GSF	R	1,25	1,00	1,50	1,50	1,275	95,42		Platz 4 (Hockeyplatz)
A	Hemmingstedter Weg 140	GSF	R	1,25	2,00	1,50	2,00	1,625	89,58		Platz 2 (Bogenschießplatz)
A	Hemmingstedter Weg 140	KSF	R	1,25	1,50	1,50	1,50	1,425	92,92		Platz 6 (Footballplatz, Kleinspielfeld)
A	Hemmingstedter Weg 140	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33		

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
A	Iserberg 2	GSF	T							Sportanlage wurde verlagert (2017)
A	Iserberg 2	Na	0							Sportanlage wurde verlagert (2017)
A	Kleiberweg 125	GSF	T	1,50	2,00	1,50	2,17	1,717	<b>88,05</b>	
A	Kleiberweg 125	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	<b>33,33</b>	Anlauf Weitsprung zugewachsen
A	Kleiberweg 125	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
A	Kroonhorst 117-119	GSF	R	2,00	2,50	2,50	2,00	2,300	<b>78,33</b>	Platz 1(Ost)
A	Kroonhorst 117-119	GSF	R	2,00	3,00	3,50	2,00	2,750	<b>70,83</b>	Platz 2 (West)
A	Kroonhorst 117-119	GSF	T	1,25	2,00	1,50	3,17	1,742	<b>87,63</b>	
A	Kroonhorst 117-119	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	<b>33,33</b>	
A	Kroonhorst 117-119	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	4,500	<b>41,67</b>	
A	Kroonhorst 117-119	LNa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	<b>16,67</b>	keine Nutzung, zugewachsen
A	Kroonhorst 117-119	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,300	<b>78,33</b>	
A	Marschweg	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Neubau abgeschlossen (2017)
A	Marschweg	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Neubau abgeschlossen (2017)
A	Marschweg	Na	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Neubau abgeschlossen (2017)
A	Max-Brauer-Allee 22	GSF	R	1,42	1,50	1,50	2,00	1,525	<b>91,25</b>	
A	Max-Brauer-Allee 22	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	2014
A	Max-Brauer-Allee 22	LNa	KR	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	<b>100,00</b>	2014
A	Max-Brauer-Allee 22	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	2014
A	Memellandallee 5 (Lunapark)	GSF	T	4,00	2,75	5,00	2,50	3,775	<b>53,75</b>	
A	Memellandallee 5 (Lunapark)	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500	<b>58,33</b>	
A	Memellandallee 5 (Lunapark)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	<b>50,00</b>	
A	Memellandallee 5a	GSF	R	4,00	2,50	4,50	2,00	3,500	<b>58,33</b>	

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
A	Memellandallee 5a	GSF	T	1,25	1,25	1,50	2,00	1,400	<b>93,33</b>	
A	Memellandallee 5a	RLb	T	5,00	4,00	5,00	0,00	4,667	<b>38,89</b>	
A	Memellandallee 5a	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	4,500	<b>41,67</b>	
A	Memellandallee 5a	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
A	Notkestraße 89 (Wilhelmshöh)	GSF	T	2,50	2,50	2,00	2,38	2,338	<b>77,70</b>	
A	Notkestraße 89 (Wilhelmshöh)	GSF	T	2,17	1,50	2,00	2,00	1,900	<b>85,00</b>	
A	Notkestraße 89 (Wilhelmshöh)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
A	Othmarscher Kirchenweg 125	GSF	T	1,25	1,50	2,00	2,75	1,700	<b>88,33</b>	
A	Othmarscher Kirchenweg 125	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	<b>66,67</b>	Entwässerung ungepflegt
A	Othmarscher Kirchenweg 125	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	5,500	<b>25,00</b>	
A	Othmarscher Kirchenweg 125	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	<b>75,00</b>	
A	Quellental 25	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,50	1,050	<b>99,17</b>	2014
A	Quellental 25	KSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	KSF neu 2014
A	Quellental 25	LNa	T							aufgehoben 2014
A	Quellental 25	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	2014 Pflasterung
A	Schröderstiftstr. 23 (Sternschanzenpark)	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,33	1,033	<b>99,45</b>	KuRa 2013
A	Schröderstiftstr. 23 (Sternschanzenpark)	KSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	2014 Decke ausgetauscht, Korkverfüllung
A	Schröderstiftstr. 23 (Sternschanzenpark)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	<b>95,83</b>	
A	Schröderstiftstr. 23 (Sternschanzenpark)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	<b>95,83</b>	
A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	GSF	R	2,00	1,50	2,00	2,00	1,850	<b>85,83</b>	Platz 1
A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Platz 2 (südl.), Neubau 11/2011
A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Platz 3 (nördl.), Neubau 11/2011
A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	KSF	R	1,50	3,00	2,00	2,00	2,150	<b>80,83</b>	Platz 4 (Jugendplatz)

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1	Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau				
A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	RLb	T	3,50	1,75	2,00	0,00	2,417	<b>76,39</b>	Schürfe 2= abgeb. Hochofenschlacke	
A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	<b>75,00</b>		
A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	incl. Bolzplatz (KR)	
A	Tönsfeldstr. 2 (Kreuzkirche)	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Modernisierung abgeschlossen (2015)	
A	Tönsfeldstr. 2 (Kreuzkirche)	Na	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Modernisierung abgeschlossen (2015)	
A	Trenknerweg 108	GSF	T	1,25	1,75	1,50	1,50	1,500	<b>91,67</b>		
A	Trenknerweg 108	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	<b>66,67</b>	Weitsprunganlage ungepflegt	
A	Trenknerweg 108	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	<b>91,67</b>		
A	Vorhornweg	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Neubau abgeschlossen (2017)	
A	Vorhornweg	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Neubau abgeschlossen (2017)	
A	Vorhornweg	RLb	K	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Neubau abgeschlossen (2017)	
A	Vorhornweg	LNa	K	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Neubau abgeschlossen (2017)	
A	Vorhornweg	Na	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Neubau abgeschlossen (2017)	
A	Wichmannstr.	GSF	T	1,25	1,50	1,50	1,75	1,450	<b>92,50</b>		
A	Wichmannstr.	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	<b>91,67</b>		
								<b>GSF</b>	<b>90,56</b>		
								<b>RLb</b>	<b>75,69</b>		
								<b>KSF</b>	<b>75,92</b>		
								<b>Lna</b>	<b>63,75</b>		
								<b>Na</b>	<b>86,58</b>		

## Eimsbüttel

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
E	Bondenwald 14 c	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Umbau abgeschlossen (2015)
E	Bondenwald 14 c	RLb	T							Umbau abgeschlossen (2015), RLb aufgehoben
E	Bondenwald 14 c	LNa	K	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Umbau abgeschlossen (2015)
E	Bondenwald 14 c	Na	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Umbau abgeschlossen (2015)
E	Bundesstr. 103	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	
E	Bundesstr. 103	KSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Jugendplatz
E	Bundesstr. 103	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	
E	Döhrnstr.	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	
E	Döhrnstr.	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	
E	Döhrnstr.	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	2014 Dirtbikeanlage beseitigt
E	Döhrntwiete 20	GSF	R	1,75	2,50	2,00	2,00	2,075	82,08	Hockeyrasen
E	Furtweg 51	GSF	T							Umbau läuft, Fertigstellung 2017
E	Furtweg 51	GSF	T							Umbau läuft, Fertigstellung 2017
E	Furtweg 51	LNa	T							Umbau läuft, Fertigstellung 2017
E	Furtweg 51	Na	0							Umbau läuft, Fertigstellung 2017
E	Gärtnerstr. 67	GSF	T	1,50	1,75	1,00	1,50	1,425	92,92	
E	Gärtnerstr. 67	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	50,00	nur Umgangsweg zur Tiefgarage
E	Gustav-Falke-Str. 19	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Modernisierung abgeschlossen (2017)
E	Gustav-Falke-Str. 19	LNa	K	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Modernisierung abgeschlossen (2017)



Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
E	Gustav-Falke-Str. 19	Na	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Modernisierung abgeschlossen (2017)
E	Hagenbeckstr. 124a	GSF	R	1,25	1,50	1,25	1,50	1,350	94,17	Stadion
E	Hagenbeckstr. 124a	GSF	R	1,58	1,50	1,00	1,50	1,375	93,75	Platz 1 2013 Drainage eingebaut
E	Hagenbeckstr. 124a	GSF	T	2,50	2,50	2,00	2,00	2,300	78,33	Platz 2 (nördl.)
E	Hagenbeckstr. 124a	GSF	T	3,33	3,00	2,00	1,50	2,650	72,50	Platz 3 (südl.)
E	Hagenbeckstr. 124a	KSF	KR	1,00	1,00	1,00	2,00	2,450	75,83	2013 KuRa neu
E	Hagenbeckstr. 124a	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
E	Hohe Weide	GSF	KR	1,00	2,00	1,00	1,00	1,300	95,00	Softballplatz
E	Hohe Weide	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	Tribünenbelag erneuert
E	Königskinderweg 67	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,500	91,67	nur Lehngitter
E	Königskinderweg 67	GSF	T	2,17	2,50	2,00	1,50	2,150	80,83	
E	Königskinderweg 67	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	Neubeschichtung 2012
E	Königskinderweg 67	RLb	T	1,50	2,50	1,00	0,00	1,667	88,89	Entwässerungsrinne verstopft
E	Königskinderweg 67	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
E	Königskinderweg 67	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
E	Langenhorst	GSF	R	1,83	2,00	2,00	2,00	1,950	84,17	Baseballplatz
E	Langenhorst	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	2014 Pflasterungen, Tribünen, Zuwegung
E	Lokstedter Steindamm 52	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	
E	Lokstedter Steindamm 52	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	
E	Lokstedter Steindamm 52	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	
E	Lokstedter Steindamm 52	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	
E	Riekbornweg 5 (Frohmeistr.)	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	2014 Einfriedigung zu 80% erneuert

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
E	Riekbornweg 5 (Frohmeistr.)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	<b>100,00</b>	
E	Sachsenweg 87	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,500	<b>91,67</b>	nur Lehngritter
E	Sachsenweg 87	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Oberfläche (KR) erneuert (2017)
E	Sachsenweg 87	GSF	T	1,83	2,50	2,00	2,00	2,100	<b>81,67</b>	
E	Sachsenweg 87	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	<b>75,00</b>	
E	Sachsenweg 87	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	<b>75,00</b>	Skateanlage
E	Sachsenweg 87	RLb	T	1,75	2,50	1,50	0,00	1,917	<b>84,72</b>	Rinne umgebaut 2014
E	Sachsenweg 87	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	2,750	<b>70,83</b>	
E	Sachsenweg 87	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
E	Sportplatzring 47	GSF	R							Sportanlage wurde verlagert (2017)
E	Sportplatzring 47	GSF	T							Sportanlage wurde verlagert (2017)
E	Sportplatzring 47	GSF	T							Sportanlage wurde verlagert (2017)
E	Sportplatzring 47	KSF	K							Sportanlage wurde verlagert (2017)
E	Sportplatzring 47	RLb	T							Sportanlage wurde verlagert (2017)
E	Sportplatzring 47	LNa	T							Sportanlage wurde verlagert (2017)
E	Sportplatzring 47	Na	0							Sportanlage wurde verlagert (2017)
E	Steinwiesenweg 30	GSF	R	1,50	1,50	2,00	2,00	1,700	<b>88,33</b>	nur Lehngritter vor Traversen
E	Steinwiesenweg 30	GSF	R	1,50	1,50	2,00	2,50	1,750	<b>87,50</b>	Hockeyrasen
E	Steinwiesenweg 30	GSF	T	1,50	1,50	1,50	2,00	1,550	<b>90,83</b>	
E	Steinwiesenweg 30	KSF	R	1,50	3,00	2,00	2,50	2,200	<b>80,00</b>	Jugendplatz
E	Steinwiesenweg 30	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	<b>33,33</b>	
E	Steinwiesenweg 30	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	<b>33,33</b>	
E	Steinwiesenweg 30	RLb	K	0,00	2,50	1,00	0,00	1,750	<b>87,50</b>	

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1	Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau				
E	Steinwiesenweg 30	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	3,400	<b>60,00</b>		
E	Steinwiesenweg 30	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	<b>75,00</b>		
E	Tornquiststr. 60 (Platz 1)	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	2,00	1,100	<b>98,33</b>	2013 KuRa neu	
E	Tornquiststr. 60 (Platz 2)	GSF	T	2,75	3,00	4,00	4,00	3,325	<b>61,25</b>		
E	Tornquiststr. 60	LNa	T							aufgehoben 2013	
E	Tornquiststr. 60	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	<b>91,67</b>	Pflasterung, Zuwegung 2013	
E	Vogt-Cordes-Damm 15	GSF	T	3,33	4,50	2,00	2,00	3,150	<b>64,17</b>	auch Baseballnutzung	
E	Vogt-Cordes-Damm 15	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	<b>16,67</b>		
E	Vogt-Cordes-Damm 15	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	<b>16,67</b>	Laufbahn zugewachsen	
E	Vogt-Cordes-Damm 15	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500	<b>58,33</b>		
E	Vogt-Kölln-Straße	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Neubau (1. BA) abgeschlossen (2017)	
E	Vogt-Kölln-Straße	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Neubau (1. BA) abgeschlossen (2017)	
E	Vogt-Kölln-Straße	Na	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Neubau (1. BA) abgeschlossen (2017)	
								<b>GSF</b>	<b>90,33</b>		
								<b>RLb</b>	<b>87,04</b>		
								<b>KSF</b>	<b>65,46</b>		
								<b>Lna</b>	<b>78,85</b>		
								<b>Na</b>	<b>89,44</b>		

## Hamburg-Nord

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
N	Beckermannweg 23	GSF	R	1,75	1,00	2,00	1,50	1,575	90,42	
N	Beckermannweg 23	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Neubau Herbst 2011
N	Beckermannweg 23	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	2014 Umnutzung als Parkplatz, aber nur Markierungen aufgetragen
N	Beckermannweg 23	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	2014 Umnutzung als Parkplatz, aber nur Markierungen aufgetragen
N	Beckermannweg 23	RLb	T	2,00	2,00	2,00	0,00	2,000	83,33	
N	Beckermannweg 23	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,375	93,75	
N	Beckermannweg 23	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
N	Beethovenstr. 51	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,50	1,050	99,17	
N	Beethovenstr. 51	LNa	KR	2,00	1,00	0,00	0,00	1,250	95,83	Modernisierung abgeschlossen (2017)
N	Beethovenstr. 51	Na	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1,250	95,83	Modernisierung abgeschlossen (2017)
N	Brödermannsweg	GSF	T							Modernisierung läuft, Fertigstellung 2017
N	Brödermannsweg	LNa	T							Modernisierung läuft, Fertigstellung 2017
N	Brödermannsweg	Na	0							Modernisierung läuft, Fertigstellung 2017
N	Brucknerstr. 24	GSF	KR	1,00	1,00	1,50	1,50	1,200	96,67	Entwässerungsproblem KGV behoben
N	Brucknerstr. 24	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	Pflasterung, Trainingsfläche KuRa
N	Dieselstraße	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Neubau fertiggestellt (2015)
N	Dieselstraße	Na	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Neubau fertiggestellt (2015)
N	Elligersweg (Meister-Francke-Straße)	GSF	T	1,25	1,00	1,00	1,25	1,100	98,33	Tragschicht tw. Abgebunden
N	Elligersweg (Meister-Francke-Straße)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
N	Finkenau	GSF	T	2,83	2,50	2,00	2,00	2,400	<b>76,67</b>	
N	Finkenau	KSF	T	0,00	1,50	2,00	1,50	1,725	<b>87,92</b>	
N	Finkenau	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
N	Habichtstr. 14 (Schützenhof)	GSF	T	2,25	1,50	1,75	2,38	1,888	<b>85,20</b>	
N	Habichtstr. 14 (Schützenhof)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,750	<b>70,83</b>	
N	Hindenburgstr. 1a (Neue Welt)	GSF	T	1,75	1,50	2,00	1,00	1,675	<b>88,75</b>	Modernisierung Ballfangzäune (2016)
N	Hindenburgstr. 1a( Neue Welt)	GSF	T	1,75	1,50	2,00	1,00	1,675	<b>88,75</b>	Modernisierung Ballfangzäune (2016)
N	Höpen (Schäferhof-Nord)	GSF	R	0,00	6,00	6,00	6,00	6,000	<b>16,67</b>	Bolzplatz, keine Vereinsnutzung
N	Hummelsbüttler Kirchenweg 68	GSF	R	2,00	1,50	2,00	2,75	1,925	<b>84,58</b>	
N	Jahnring 26 (Milchhalle)	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Modernisierung abgeschlossen (2017)
N	Jahnring 26 (Milchhalle)	Na	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Modernisierung abgeschlossen (2017)
N	Klinikweg	GSF	T	1,25	1,25	1,50	2,13	1,413	<b>93,12</b>	
N	Klinikweg	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
N	Königshütter Str. 21(Dulsberg-Süd)	GSF	R	1,67	2,00	2,00	2,25	1,925	<b>84,58</b>	
N	Königshütter Str. 21(Dulsberg-Süd)	RLb	K	0,00	2,00	2,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
N	Königshütter Str. 21(Dulsberg-Süd)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	<b>91,67</b>	
N	Königshütter Str. 21 (Dulsberg-Süd)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
N	Langenfort 70a	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	östl. Platz
N	Langenfort 70a	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,67	1,067	<b>98,88</b>	westl. Platz, westl. Zaun = 3
N	Langenfort 70a	KSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	
N	Langenfort 70a	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	<b>100,00</b>	
N	Langenfort 70a	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	<b>100,00</b>	
N	Linnéring 3 (Jahnkampfbahn)	GSF	R	1,50	1,00	1,25	2,00	1,325	<b>94,58</b>	nur Leichtathletikrasen

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
N	Linnéring 3 (Jahnkampfbahn)	RLb	K	0,00	1,00	1,00	0,00	1,000	100,00	Erneuert Juni 2011
N	Linnéring 3 (Jahnkampfbahn)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	
N	Linnéring 3 (Jahnkampfbahn)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	incl. Werfergarten und Beachvolleyballanlage
N	Neubergerweg 10	GSF	T	1,75	2,00	2,00	1,50	1,875	85,42	
N	Neubergerweg 10	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	
N	Niedernstegen (Eschenweg)	GSF	T							nicht mehr Sporteigentum, aufgehoben
N	Niedernstegen (Eschenweg)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	keine Nutzung, zugewachsen
N	Niedernstegen (Eschenweg)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	keine Nutzung, zugewachsen
N	Saarlandstraße 71	GSF	R	3,33	2,00	1,00	2,13	2,113	81,45	Rugbyplatz; 2014 Entwässerung erneuert
N	Saarlandstraße 71	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	50,00	Sprunggrube = 2, Anlauf zugewachsen
N	Saarlandstraße 71	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
N	Schlehdornweg	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	2014 KuRa
N	Schlehdornweg	RLb	T							aufgehoben wg. Schulerweiterung
N	Schlehdornweg	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	im Zusammenhang mit KuRa
N	Schlehdornweg	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	im Zusammenhang mit KuRa
N	Südring (Ulmenallee)	GSF	R	2,50	2,00	2,00	3,50	2,300	78,33	westl. Platz (Trainingsplatz Fußball)
N	Südring (Ulmenallee)	GSF	R	2,50	2,50	2,00	4,00	2,500	75,00	südl. Ulmenweg, Maulwurf
N	Südring (Ulmenallee)	GSF	R	2,50	3,50	2,00	3,50	2,750	70,83	nördl. Ulmenweg, Rugbyplatz
N	Südring 3 (Borgweg)	GSF	R	1,83	1,00	2,00	1,75	1,625	89,58	Stadion
N	Südring 3 (Borgweg)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	Traversen
N	Vogesenstraße 11	GSF	T	1,00	1,50	1,00	1,50	1,200	96,67	
N	Vogesenstraße 11	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
N	Vogesenstraße 11	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	95,83	

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1	Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau				
N	Weg beim Jäger 20	GSF	T	1,25	1,25	1,25	1,50	1,275	<b>95,42</b>	Grundinstandsetzung 2009	
N	Weg beim Jäger 20	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>		
N	Wellingsbütteler Landstr. (Struckholt)	GSF	T	1,67	2,00	2,50	2,00	2,050	<b>82,50</b>		
N	Wellingsbütteler Landstr. (Struckholt)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	<b>50,00</b>		
N	Wellingsbütteler Landstr. (Struckholt)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	<b>66,67</b>		
								<b>GSF</b>	<b>87,56</b>		
								<b>RLb</b>	<b>88,89</b>		
								<b>KSF</b>	<b>55,31</b>		
								<b>Lna</b>	<b>77,84</b>		
								<b>Na</b>	<b>81,80</b>		

## Wandsbek

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
W	Ahrenshooper Str. 9 (Rahlstedter Höhe)	GSF	R	2,00	2,50	3,00	1,88	2,438	<b>76,03</b>	
W	Ahrenshooper Str. 9 (Rahlstedter Höhe)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
W	Am Pfeilshof 24 (Grüner Jäger)	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Neubau Juni 2012
W	Am Pfeilshof 24 (Grüner Jäger)	KSF	T	3,00	2,50	3,00	0,00	2,833	<b>69,45</b>	Jugendplatz, 2014 neu, aber mit Mängeln: Bewertung????
W	Am Pfeilshof 24 (Grüner Jäger)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	2,300	<b>78,33</b>	Rundlaufmöglichkeit neu 2012
W	Am Pfeilshof 24 (Grüner Jäger)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
W	Am Stühm-Süd	GSF	T	1,92	2,50	2,00	3,00	2,225	<b>79,58</b>	
W	Am Stühm-Süd	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	2014 Sprunggrube teilsaniert & Laufbahndecke erneuert
W	Am Stühm-Süd	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	<b>75,00</b>	2014 Fahrradständer eingebaut, Platten neu
W	Barmwisch 22	GSF	T	1,25	1,75	2,00	1,50	1,650	<b>89,17</b>	
W	Barmwisch 22	GSF	R	1,50	2,00	2,00	1,83	1,833	<b>86,12</b>	Rugby (südl. Platz)
W	Barmwisch 22	GSF	R	1,50	2,00	2,00	2,50	1,900	<b>85,00</b>	Hockey (nördl. Platz)
W	Barmwisch 22	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	<b>91,67</b>	
W	Bekkamp 25	GSF	R	1,75	1,50	2,00	2,25	1,800	<b>86,67</b>	
W	Bekkamp 25	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,025	<b>99,58</b>	Ergänzung Ballfangzaun (2015)
W	Bekkamp 25	KSF	R	1,00	1,00	2,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	Oberfläche überarbeitet (2015)
W	Bekkamp 25	RLb	T	2,00	1,50	2,00	0,00	1,833	<b>86,11</b>	
W	Bekkamp 25	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	2,625	<b>72,92</b>	
W	Bekkamp 25	Na	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Nebenanlagen überarbeitet (2015)



Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
W	Berner Allee 64a	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,25	1,025	<b>99,58</b>	Neubau 2010
W	Berner Allee 64a	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	<b>95,83</b>	
W	Berner Heerweg 189	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Modernisierung abgeschlossen (2016)
W	Berner Heerweg 189	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Modernisierung abgeschlossen (2016)
W	Berner Heerweg 189	Na	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Modernisierung abgeschlossen (2016)
W	Berner Heerweg 190 (Sportpark Oldenfelde)	GSF	R	1,50	2,50	2,00	1,75	1,975	<b>83,75</b>	Entwässerung Stirnseite überarbeitet '14
W	Berner Heerweg 190 (Sportpark Oldenfelde)	GSF	KR	1,00	1,00	1,50	1,50	1,200	<b>96,67</b>	2014 KuRa m. Korkverfüllung
W	Berner Heerweg 190 (Sportpark Oldenfelde)	KSF	KR	1,00	1,25	1,25	1,25	1,175	<b>97,08</b>	Neubau 2010, Jugendplatz
W	Berner Heerweg 190 (Sportpark Oldenfelde)	RLb	K	0,00	1,50	1,50	0,00	1,500	<b>91,67</b>	Teilerneuerung 2012
W	Berner Heerweg 190 (Sportpark Oldenfelde)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,857	<b>69,05</b>	mangelhafte Pflege
W	Berner Heerweg 190 (Sportpark Oldenfelde)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
W	Bramfelder Chaussee 389 (Diekstücken)	GSF	T	5,00	2,50	2,00	2,75	3,125	<b>64,58</b>	abgebundene Hochofenschlacke
W	Bramfelder Chaussee 389 (Diekstücken)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
W	Bültenkoppel 1	GSF	R	2,00	1,50	2,50	1,83	1,983	<b>83,62</b>	
W	Bültenkoppel 1	GSF	T	2,50	1,50	2,00	2,38	2,038	<b>82,70</b>	
W	Bültenkoppel 1	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	<b>75,00</b>	
W	Bültenkoppel 1	RLb	T	3,00	1,50	2,50	0,00	2,333	<b>77,78</b>	3m breite Rundlaufmöglichkeit
W	Bültenkoppel 1	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	<b>50,00</b>	
W	Bültenkoppel 1	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,750	<b>70,83</b>	
W	Deepenhorn 5	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Modernisierung abgeschlossen (2016)
W	Deepenhorn 5	KSF	R	4,00	1,00	3,00	4,17	2,817	<b>69,72</b>	Modernisierung abgeschlossen (2016)
W	Deepenhorn 5	LNa	K	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Modernisierung abgeschlossen (2016)
W	Deepenhorn 5	Na	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Modernisierung abgeschlossen (2016)

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
W	Edwin-Scharff-Ring 57	GSF	T	2,17	1,75	3,00	2,80	2,355	<b>77,42</b>	tw. abgebundene Hochofenschlacke
W	Edwin-Scharff-Ring 57	KSF	KR	1,00	1,75	1,50	2,50	1,525	<b>91,25</b>	
W	Edwin-Scharff-Ring 57	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	<b>16,67</b>	100m-Laufbahn zugewachsen
W	Edwin-Scharff-Ring 57	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	<b>66,67</b>	
W	Eichelhäherkamp 3	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Modernisierung inkl. Minispielfeld abgeschlossen (2016)
W	Eichelhäherkamp 3	KSF	R	1,25	3,00	1,50	1,50	1,875	<b>85,42</b>	
W	Eichelhäherkamp 3	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	<b>91,67</b>	
W	Ellernreihe 88	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Umbau abgeschlossen (2015)
W	Ellernreihe 88	RLb	T							Umbau abgeschlossen (2015), RLb aufgehoben
W	Ellernreihe 88	LNa	K	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Umbau abgeschlossen (2015)
W	Ellernreihe 88	Na	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Umbau abgeschlossen (2015)
W	Fenglerstr. 14 (Am Neumarkt)	GSF	T	1,50	1,50	1,50	2,50	1,600	<b>90,00</b>	
W	Fenglerstr. 14 (Am Neumarkt)	RLb	T	1,75	4,00	1,50	0,00	2,417	<b>76,39</b>	Tennendecke verdichtet
W	Fenglerstr. 14 (Am Neumarkt)	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	<b>75,00</b>	
W	Fenglerstr. 14 (Am Neumarkt)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	<b>75,00</b>	
W	Fenglerstr. 14 (Am Neumarkt)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
W	Gropiusring 43	GSF	R	1,50	1,50	2,50	2,25	1,875	<b>85,42</b>	
W	Gropiusring 43	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,25	1,325	<b>94,58</b>	Oberfläche (KR) erneuert (2017)
W	Gropiusring 43	GSF	T	2,00	2,50	2,50	3,50	2,450	<b>75,83</b>	
W	Gropiusring 43	RLb	K	0,00	2,50	2,50	0,00	2,500	<b>75,00</b>	
W	Gropiusring 43	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,143	<b>80,95</b>	
W	Gropiusring 43	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	<b>91,67</b>	
W	Grunewaldstr. 61 West (Jenfeld)	GSF	T	1,50	1,50	3,00	3,25	2,125	<b>81,25</b>	Platz 1 (südl. Spielfeld)

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
W	Grunewaldstr. 61 West (Jenfeld)	GSF	T	1,50	1,50	3,00	3,00	2,100	<b>81,67</b>	Platz 2 (nördl. Spielfeld)
W	Grunewaldstr. 61 West (Jenfeld)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,333	<b>77,78</b>	incl. KSF in K (=3)
W	Grunewaldstr. 61 West (Jenfeld)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	Stauraumkanal erbaut 2013
W	Grunewaldstr. 74 Ost (Hohenhorst)	GSF	T	1,75	3,50	2,50	2,00	2,525	<b>74,58</b>	z. Zt. keine Vereinsnutzung
W	Grunewaldstr. 74 Ost (Hohenhorst)	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	<b>16,67</b>	keine Nutzung, zugewachsen
W	Grunewaldstr. 74 Ost (Hohenhorst)	KSF	R	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	<b>66,67</b>	Bolzplatz
W	Grunewaldstr. 74 Ost (Hohenhorst)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	<b>16,67</b>	keine Nutzung, zugewachsen
W	Hummelsbüttler Hauptstr. 102	GSF	T	1,50	1,75	1,50	1,50	1,575	<b>90,42</b>	
W	Hummelsbüttler Hauptstr. 102	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	<b>16,67</b>	100m-Laufbahn zugewachsen
W	Hummelsbüttler Hauptstr. 102	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
W	Im Allhorn 45 (Ahrensburger Weg)	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	2014 KuRa m. Korkverfüllung
W	Im Allhorn 45 (Ahrensburger Weg)	RLb	K	1,00	1,00	1,00	0,00	1,000	<b>100,00</b>	Überarbeitung im Zusammenhang mit KuRa
W	Im Allhorn 45 (Ahrensburger Weg)	LNa	K	1,00	1,00	1,00	0,00	4,250	<b>45,83</b>	Überarbeitung im Zusammenhang mit KuRa
W	Im Allhorn 45 (Ahrensburger Weg)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	Überarbeitung im Zusammenhang mit KuRa
W	Meiendorfer Str. 196	GSF	R	1,25	1,50	1,25	1,25	1,325	<b>94,58</b>	Neubau 2005
W	Meiendorfer Str. 196	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	<b>95,83</b>	
W	Osterkamp	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Modernisierung abgeschlossen (2016)
W	Osterkamp	Na	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Modernisierung abgeschlossen (2016)
W	Petunienweg (Alsterredder)	GSF	R	2,00	1,50	2,00	3,00	1,950	<b>84,17</b>	
W	Petunienweg (Alsterredder)	KSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Modernisierung abgeschlossen (2016)
W	Petunienweg (Alsterredder)	RLb	T	1,50	1,50	2,00	0,00	1,667	<b>88,89</b>	Laufbahn tw. grün
W	Petunienweg (Alsterredder)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500	<b>58,33</b>	
W	Petunienweg (Alsterredder)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	<b>75,00</b>	

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
W	Puckaffer Weg 15	GSF	KR	0,00	1,00	1,00	1,50	1,050	<b>99,17</b>	Neubau September 2011
W	Puckaffer Weg 15	GSF	T	1,50	1,50	1,50	1,75	1,525	<b>91,25</b>	Entwässerungsabläufe reinigen
W	Puckaffer Weg 15	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
W	Saseler Parkweg 14	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Neubau August 2012
W	Saseler Parkweg 14	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	<b>100,00</b>	
W	Saseler Weg 6	GSF	T	1,33	2,00	2,00	1,33	1,733	<b>87,78</b>	
W	Saseler Weg 6	KSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Neubau 2009, Jugendplatz
W	Saseler Weg 6	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	<b>66,67</b>	
W	Saseler Weg 6	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	<b>100,00</b>	
W	Scharbeutzer Str. 25	GSF	R	2,00	1,50	2,00	2,50	1,900	<b>85,00</b>	Platz 1 (Rasen 105 x 105m)
W	Scharbeutzer Str. 25	GSF	R	1,25	1,50	1,25	1,50	1,350	<b>94,17</b>	Umbau startet in 2017
W	Scharbeutzer Str. 25	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	KuRa 2014
W	Scharbeutzer Str. 25	KSF	R	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
W	Scharbeutzer Str. 25	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
W	Scharbeutzer Str. 25	RLb	K	1,00	1,50	1,50	0,00	1,333	<b>94,44</b>	Neubau 2005
W	Scharbeutzer Str. 25	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	<b>91,67</b>	
W	Scharbeutzer Str. 25	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
W	Schellingstr. 45 (Fichtestraße)	GSF	T	2,00	2,50	2,00	3,33	2,283	<b>78,62</b>	
W	Schellingstr. 45 (Fichtestraße)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	<b>50,00</b>	
W	Schellingstr. 45 (Fichtestraße)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
W	Stephanstr. 5	GSF	T	1,75	1,75	2,00	2,40	1,890	<b>85,17</b>	Entwässerungsabläufe reinigen
W	Stephanstr. 5	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	<b>66,67</b>	
W	Sthamerstr. 30	GSF	T	2,00	1,50	3,00	2,00	2,150	<b>80,83</b>	Umbau startet in 2017

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
W	Sthamerstr. 30	KSF	R	2,00	1,50	3,00	0,00	2,167	80,55	Umbau startet in 2017
W	Sthamerstr. 30	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	Umbau startet in 2017
W	Sthamerstr. 30	RLb	T	5,00	4,00	5,00	0,00	4,667	38,89	Umbau startet in 2017
W	Sthamerstr. 30	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	2,833	69,45	Umbau startet in 2017
W	Sthamerstr. 30	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	Umbau startet in 2017
W	Teekoppel 9 (Volksdorfer Damm)	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Modernisierung abgeschlossen (2017)
W	Teekoppel 9 (Volksdorfer Damm)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	100m-Laufbahn = Zugangsweg
W	Teekoppel 9 (Volksdorfer Damm)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
W	Tegelsbarg 2	GSF	R	1,25	1,50	1,50	2,00	1,475	92,08	
W	Tegelsbarg 2	GSF	T	1,67	2,50	2,00	2,63	2,113	81,45	
W	Tegelsbarg 2	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	südl. Feld
W	Tegelsbarg 2	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500	58,33	nördl. Feld
W	Tegelsbarg 2	RLb	K	0,00	2,00	2,00	0,00	2,000	83,33	
W	Tegelsbarg 2	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	3,100	65,00	
W	Tegelsbarg 2	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
W	Tonndorfer Hauptstr. 95 (Küperkoppel)	GSF	T	5,00	2,50	3,00	2,00	3,350	60,83	
W	Tonndorfer Hauptstr. 95 (Küperkoppel)	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	
W	Tonndorfer Hauptstr. 95 (Küperkoppel)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
W	Volksdorfer Damm 69 (Buckhorn)	KSF	R	2,00	1,50	3,50	2,00	2,300	78,33	Hockeykleinspielfeld, 2015 Umbau läuft noch
W	Walddorfer Str. 330 (Friedrichshöh)	GSF	T	4,00	3,00	4,50	4,00	3,850	52,50	Platz 1 (mit Laufbahn), Lehngitter
W	Walddorfer Str. 330 (Friedrichshöh)	GSF	T	3,83	4,00	4,50	3,25	4,025	49,58	Platz 2 (südl.)
W	Walddorfer Str. 330 (Friedrichshöh)	GSF	T	5,00	5,00	5,00	3,33	4,833	36,12	Platz 3(nördl.)
W	Walddorfer Str. 330 (Friedrichshöh)	KSF	R	1,50	1,50	2,00	2,00	1,700	88,33	Jugendplatz

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1	Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau				
W	Walddörfer Str. 330 (Friedrichshöh)	RLb	T	5,00	4,50	4,50	0,00	4,667	<b>38,89</b>	Laufbahn überwiegend grün	
W	Walddörfer Str. 330 (Friedrichshöh)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	<b>50,00</b>		
W	Walddörfer Str. 330 (Friedrichshöh)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>		
								<b>GSF</b>	<b>86,07</b>		
								<b>RLb</b>	<b>77,40</b>		
								<b>KSF</b>	<b>72,70</b>		
								<b>Lna</b>	<b>63,54</b>		
								<b>Na</b>	<b>84,19</b>		

## Bergedorf

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
B	Auf dem Sülzbrack 2 (Zollenspieker)	GSF	KR	1,00	1,75	1,00	2,00	1,325	<b>94,58</b>	Neubau 2006
B	Auf dem Sülzbrack 2 (Zollenspieker)	KSF	KR	1,00	1,50	1,25	2,00	1,325	<b>94,58</b>	35 x 20 m
B	Auf dem Sülzbrack 2 (Zollenspieker)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	<b>91,67</b>	
B	Binnenfeldredder 9	GSF	R	1,50	1,50	2,00	2,50	1,750	<b>87,50</b>	
B	Binnenfeldredder 9	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Neubau November 2012
B	Binnenfeldredder 9	KSF	KR	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	<b>75,00</b>	Bolzplatz
B	Binnenfeldredder 9	RLb	T	2,00	2,00	2,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
B	Binnenfeldredder 9	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	2,300	<b>78,33</b>	
B	Binnenfeldredder 9	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	Treppe erneuert 2013
B	Daniel-Hinsche-Str. 50 (Billtal-Stadion)	GSF	KR	1,00	1,25	1,00	1,25	1,100	<b>98,33</b>	Neubau 2009
B	Daniel-Hinsche-Str. 50 (Billtal-Stadion)	RLb	K	0,00	1,25	1,25	0,00	1,250	<b>95,83</b>	Neubau 2010
B	Daniel-Hinsche-Str. 50 (Billtal-Stadion)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	<b>95,83</b>	
B	Daniel-Hinsche-Str. 50 (Billtal-Stadion)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	<b>95,83</b>	alte Tribüne = 5
B	Elversweg 44	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Neubau November 2011
B	Elversweg 44	KSF	KR	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	<b>100,00</b>	40 x 20 m, Neubau November 2011
B	Elversweg 44	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	<b>100,00</b>	
B	Elversweg 44	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	<b>100,00</b>	
B	Gammer Weg 49a (Altengamme)	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,500	<b>91,67</b>	
B	Gammer Weg 49a (Altengamme)	GSF	KR	1,00	1,00	1,50	1,50	1,200	<b>96,67</b>	Oberfläche (KR) erneuert (2017)

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
B	Gammer Weg 49a (Altengamme)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	<b>66,67</b>	
B	Gramkowweg 3 (Curslack)	GSF	KR	1,00	3,00	2,00	2,33	2,033	<b>82,78</b>	
B	Gramkowweg 3 (Curslack)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	<b>75,00</b>	
B	Gramkowweg 3 (Curslack)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	incl. KSF KR (=2,5)
B	Henriette-Herz-Ring 143a (Allermöhe Ost)	GSF	R	1,50	1,50	1,50	2,00	1,550	<b>90,83</b>	
B	Henriette-Herz-Ring 143a (Allermöhe Ost)	GSF	KR	0,00	1,25	1,00	1,25	1,138	<b>97,71</b>	Neubau Herbst 2009
B	Henriette-Herz-Ring 143a (Allermöhe Ost)	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	<b>33,33</b>	Kunststoffbelag abgängig
B	Henriette-Herz-Ring 143a (Allermöhe Ost)	RLb	K	0,00	2,50	2,50	0,00	2,500	<b>75,00</b>	Linierung erneuern
B	Henriette-Herz-Ring 143a (Allermöhe Ost)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,250	<b>79,17</b>	2014 Verlegung Kugelstoßanlage
B	Henriette-Herz-Ring 143a (Allermöhe Ost)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
B	Katendeich 14 (Nettelburg)	GSF	T	3,75	1,50	2,00	2,00	2,375	<b>77,08</b>	2013 Tennendeckensanierung
B	Katendeich 14 (Nettelburg)	KSF	R	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	<b>50,00</b>	45 x 70 m, Jugendplatz
B	Katendeich 14 (Nettelburg)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	<b>75,00</b>	
B	Krusestr. 3-7 (Sander Tannen)	GSF	R	2,00	1,50	3,00	3,75	2,325	<b>77,92</b>	Stadion
B	Krusestr. 3-7 (Sander Tannen)	GSF	KR	1,00	1,25	1,00	1,25	1,100	<b>98,33</b>	Neubau Dezember 2010
B	Krusestr. 3-7 (Sander Tannen)	GSF	KR	1,00	1,25	1,00	1,25	1,100	<b>98,33</b>	Neubau Dezember 2010
B	Krusestr. 3-7 (Sander Tannen)	RLb	T	5,00	5,00	5,00	0,00	5,000	<b>33,33</b>	Teilumbau Sprintstecke steht bevor, Fertigstellung 2018
B	Krusestr. 3-7 (Sander Tannen)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	<b>50,00</b>	Teilsanierung Tribüne steht bevor, Fertigstellung 2018
B	Ladenbeker Furtweg (Bergedorf-West)	GSF	T	1,25	1,00	2,00	3,00	1,575	<b>90,42</b>	Tennendecke neu August 2012
B	Ladenbeker Furtweg (Bergedorf-West)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	



Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
B	Ladenbeker Weg	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	2,00	1,100	<b>98,33</b>	2014 KuRa American Football
B	Ladenbeker Weg	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	3,200	<b>63,33</b>	mangelhafte Pflege
B	Ladenbeker Weg	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	GSF	R	1,50	1,50	4,00	2,00	2,300	<b>78,33</b>	südl. Spielfeld
B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	GSF	R	1,50	1,50	4,00	2,00	2,300	<b>78,33</b>	nördl. Spielfeld
B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	GSF	T	1,50	1,50	2,00	2,00	1,700	<b>88,33</b>	Spielfeld an der BAB
B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	KSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Neubau abgeschlossen (2016)
B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	<b>75,00</b>	
B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	KSF	T	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	<b>16,67</b>	kein Tennenbelag mehr vorhanden
B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	LNa	K	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	<b>100,00</b>	Instandsetzung abgeschlossen (2016)
B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	<b>66,67</b>	
B	Mittlerer Landweg 40	GSF	R	1,75	2,00	4,00	5,00	2,825	<b>69,58</b>	Umbau steht bevor, Fertigstellung 2018
B	Mittlerer Landweg 40	GSF	R	1,75	2,50	4,00	5,00	2,975	<b>67,08</b>	Umbau steht bevor, Fertigstellung 2018
B	Mittlerer Landweg 40	GSF	T	1,67	3,00	2,50	2,00	2,350	<b>77,50</b>	Umbau steht bevor, Fertigstellung 2018
B	Mittlerer Landweg 40	KSF	R	1,75	3,00	2,50	2,00	2,688	<b>71,87</b>	Umbau steht bevor, Fertigstellung 2018
B	Mittlerer Landweg 40	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	4,833	<b>36,12</b>	Umbau steht bevor, Fertigstellung 2018
B	Mittlerer Landweg 40	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500	<b>58,33</b>	Umbau steht bevor, Fertigstellung 2018
B	Schulenbrooksweg 108	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,500	<b>91,67</b>	Hockeyrasen
B	Schulenbrooksweg 108	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	<b>83,33</b>	
B	Sporthallenweg 7 (Fünfhausen)	GSF	R	1,33	1,25	1,50	1,50	1,375	<b>93,75</b>	

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1	Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1			
B	Sporthallenweg 7 (Fünfhausen)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,666	<b>88,90</b>		
B	Sporthallenweg 7 (Fünfhausen)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	<b>91,67</b>	incl. Beachanlage	
									<b>GSF 88,54</b>		
									<b>RLb 71,88</b>		
									<b>KSF 64,56</b>		
									<b>Lna 79,63</b>		
									<b>Na 79,72</b>		

## Harburg

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
H	Alter Postweg 30	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	KuRa 2014
H	Alter Postweg 30	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	Pflasterung
H	Arp-Schnitger-Stieg 19	GSF	T	1,33	1,50	1,25	2,25	1,450	92,50	
H	Außenmühlenweg 23 a (Außenmühle)	GSF	T	3,83	2,00	2,00	6,00	2,950	67,50	
H	Außenmühlenweg 23 a (Außenmühle)	KSF	KR	1,00	1,00	1,00	0,00	5,000	33,33	KuRa 2013
H	Außenmühlenweg 23 a (Außenmühle)	RLb	T	5,00	3,00	2,00	0,00	3,333	61,11	
H	Außenmühlenweg 23 a (Außenmühle)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	3,666	55,57	
H	Außenmühlenweg 23 a (Außenmühle)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
H	Brandesstr. 9 (Wilstorfer Höh)	GSF	T							Modernisierung angelaufen, Fertigstellung 2017
H	Brandesstr. 9 (Wilstorfer Höh)	Na	0							Modernisierung angelaufen, Fertigstellung 2017
H	Cuxhavener Str. 271a (Opferberg)	GSF	R	1,25	1,25	1,25	2,00	1,325	94,58	
H	Cuxhavener Str. 271a (Opferberg)	KSF	T	5,00	2,00	5,00	3,00	3,900	51,67	abgeb. Hochofenschlacke, Jugendplatz
H	Cuxhavener Str. 271a (Opferberg)	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	2005 Belag erneuert
H	Cuxhavener Str. 271a (Opferberg)	RLb	K	0,00	2,00	2,00	0,00	2,000	83,33	2005 Belag erneuert
H	Cuxhavener Str. 271a (Opferberg)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
H	Cuxhavener Str. 271a (Opferberg)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
H	Ehestorfer Weg 14a	GSF	T	1,75	1,50	1,50	1,50	1,575	90,42	
H	Ehestorfer Weg 14a	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	
H	Ehestorfer Weg 14a	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	incl. Beachanlage

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1		
H	Kiesbarg (Schnuckendrift)	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,25	1,025	99,58	Neubau August 2011
H	Kiesbarg (Schnuckendrift)	KSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Umbau abgeschlossen (2016)
H	Kiesbarg (Schnuckendrift)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	95,83	
H	Kiesbarg (Schnuckendrift)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	95,83	
H	Lichtenauerweg/ Ehestorfer Weg 79	GSF	T	5,00	1,50	2,00	2,00	2,750	70,83	
H	Lichtenauerweg/ Ehestorfer Weg 79	RLb	T	4,00	3,00	2,00	0,00	3,000	66,67	
H	Lichtenauerweg/ Ehestorfer Weg 79	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	
H	Lichtenauerweg/ Ehestorfer Weg 79	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
H	Marienkäferweg 18	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Modernisierung abgeschlossen (2017)
H	Marienkäferweg 18	KSF	T	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	Entwässerungsablauf zugewachsen
H	Marienkäferweg 18	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	33,33	
H	Marienkäferweg 18	Na	0	1,50	1,50	1,50	1,50	1,500	91,67	Modernisierung abgeschlossen (2017)
H	Moorburger Elbdeich 257a	GSF	R	1,50	1,50	1,50	2,50	1,600	90,00	
H	Moorburger Elbdeich 257a	KSF	T	2,00	2,50	2,00	2,50	2,200	80,00	
H	Moorburger Elbdeich 257a	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	33,33	Spr. + Laufbahn zugewachsen
H	Moorburger Elbdeich 257a	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
H	Scharfsche Schlucht	GSF	R	2,00	1,50	1,50	1,50	1,650	89,17	
H	Scharfsche Schlucht	RLb	K	0,00	2,00	2,00	0,00	2,000	83,33	
H	Scharfsche Schlucht	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
H	Scharfsche Schlucht	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
H	Talweg 1 (Jägerhof)	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	KuRa 2013 Platz 1a
H	Talweg 1 (Jägerhof)	GSF	T	5,00	2,50	5,00	2,00	3,950	50,83	Pl. 2, abgebundene Hochofenschlacke
H	Talweg 1 (Jägerhof)	GSF	KR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Neu 2013 Platz 1b

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand					Ergebnis 1	Ergebnis 1 in %	Bemerkungen
				Unterbau Ø Bereisung 2012 oder Unterbau Neubau	Decke	Entwässerung	Metallbau				
H	Talweg 1 (Jägerhof)	KSF	A							aufgehoben 2013	
H	Talweg 1 (Jägerhof)	RLb	T							aufgehoben 2013	
H	Talweg 1 (Jägerhof)	LNa	T							aufgehoben 2013	
H	Talweg 1 (Jägerhof)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	<b>75,00</b>	2013 Parkplatz (ehem. KSF)	
									<b>GSF</b>	<b>88,11</b>	
									<b>RLb</b>	<b>73,61</b>	
									<b>KSF</b>	<b>67,62</b>	
									<b>Lna</b>	<b>74,01</b>	
									<b>Na</b>	<b>73,86</b>	

## Anhang 2 – Ausblick Abschreibung / Kunststoffrasen

Über nachfolgende Tabelle soll verdeutlicht werden, wie die Abschreibung bzw. Berücksichtigung des Substanzverlustes im Bereich der individuellen Betrachtung des Bauteils Kunststoffrasens wirkt - und zu einer Veränderung der Beurteilung führt.

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Inbetriebnahme (Neubau oder Erneuerung der Oberfläche)	Unterbau	Decke Prozentwert <u>ohne</u> Abschreibung	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1	Ergebnis 1 in Prozent (Bauzustands- bericht)	Decke Prozentwert <u>mit</u> Abschreibung	Ergebnis 1 mit Abschreibung	Ergebnis 1 in Prozent (mit Abschreibung)
A	Marschweg	GSF	KR	2017	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	1,00	1,000	100,00
A	Marschweg	GSF	KR	2017	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	1,00	1,000	100,00
A	Vorhornweg	GSF	KR	2017	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	1,00	1,000	100,00
A	Vorhornweg	GSF	KR	2017	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	1,00	1,000	100,00
	...												

Die oben aufgeführten Maßnahmen wurden in 2017 fertiggestellt und stellen somit "frische" Bausubstanz bereit. Hier wirkt daher die Abschreibung in keiner Weise; in beiden Betrachtungen verbleibt die Bewertung des Bauzustands bei 100%.

Dies verhält sich bei den unten aufgeführten Maßnahmen anders.

Die Inbetriebnahme der Großspielfelder erfolgte 2010 – aufgrund der in Punkt 3.3 dieses Berichts dargestellten Abschreibung müsste hier somit zukünftig ein Verlust von 2% pro Jahr einbezogen werden. Damit läge die „Decke“ als zu bewertendes Bauteil nach sieben Betriebsjahren bei 86% - und das Großspielfeld insgesamt bei 95,80% (statt 100%). Dabei ist zudem zu berücksichtigen, dass auch die übrigen Bauteile einer Abschreibung unterliegen – die zukünftig ebenfalls zu berücksichtigen ist.

	...												
E	Lokstedter Steindamm 52	GSF	KR	2010	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	0,86	0,958	95,80
E	Lokstedter Steindamm 52	GSF	KR	2010	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	0,86	0,958	95,80
E	Riekbornweg 5 (Frohmeistr.)	GSF	KR	2010	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	0,86	0,958	95,80
	...												


Wie ebenfalls unter Punkt 3.3. des Berichtes angedeutet, öffnet die Berücksichtigung der Lebensdauer von Bauteilen zudem eine Perspektive auf einen absehbaren Mittelbedarf für die Erneuerung hergestellter Kunststoffrasenoberflächen.

Während sich der Bezirkliche Sportstättenbau bisher nur nebensächlich mit der Oberflächenerneuerung von Kunststoffrasen-Großspielfeldern beschäftigen musste, werden hier zukünftig viel Ressourcenanteile bereitgestellt werden müssen.

Dazu folgendes Diagramm zur Verdeutlichung.

## Modernisierungen / Instandsetzungen Kunststoffrasen

Rückblick und Ausblick von 2007 bis 2030

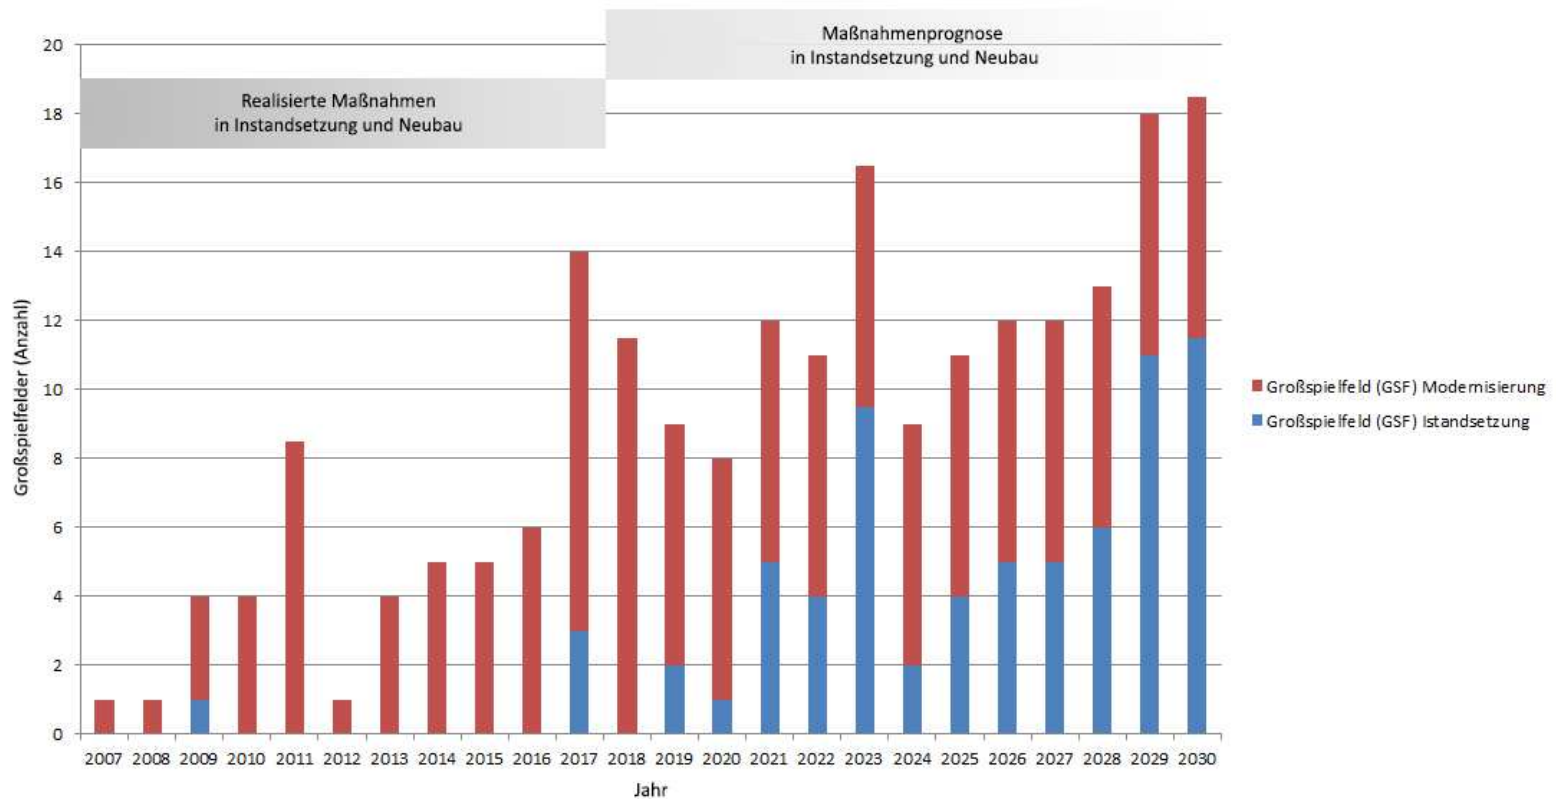

## Anhang 3 – Ergebnisse nach Anlagenteilen

### Großspiefelder (GSF)

Nr	Bezirk	Sportanlage	Anlagenteil	Oberfläche	Zustand (%)
1	M	Marckmannstr. 125	GSF	KR	100,00
2	M	Öjendorfer Weg 80	GSF	KR	100,00
3	A	Blomkamp 30	GSF	KR	100,00
4	A	Dänenweg 6 (Sternschanze)	GSF	KR	100,00
5	A	Marschweg	GSF	KR	100,00
6	A	Marschweg	GSF	KR	100,00
7	A	Max-Brauer-Allee 22	GSF	KR	100,00
8	A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	GSF	KR	100,00
9	A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	GSF	KR	100,00
10	A	Tönsfeldstr. 2 (Kreuzkirche)	GSF	KR	100,00
11	A	Vorhornweg	GSF	KR	100,00
12	A	Vorhornweg	GSF	KR	100,00
13	E	Bondenwald 14 c	GSF	KR	100,00
14	E	Bundesstr. 103	GSF	KR	100,00
15	E	Döhrnstr.	GSF	KR	100,00
16	E	Gustav-Falke-Str. 19	GSF	KR	100,00
17	E	Lokstedter Steindamm 52	GSF	KR	100,00
18	E	Lokstedter Steindamm 52	GSF	KR	100,00
19	E	Riekbornweg 5 (Frohmeistr.)	GSF	KR	100,00
20	E	Sachsenweg 87	GSF	KR	100,00
21	E	Vogt-Kölln-Straße	GSF	KR	100,00
22	E	Vogt-Kölln-Straße	GSF	KR	100,00
23	N	Beckermannweg 23	GSF	KR	100,00
24	N	Dieselstraße	GSF	KR	100,00
25	N	Jahnring 26 (Milchhalle)	GSF	KR	100,00
26	N	Langenfort 70a	GSF	KR	100,00
27	N	Schlehdornweg	GSF	KR	100,00
28	W	Am Pfeilshof 24 (Grüner Jäger)	GSF	KR	100,00
29	W	Berner Heerweg 189	GSF	KR	100,00
30	W	Berner Heerweg 189	GSF	KR	100,00
31	W	Deepenhorn 5	GSF	KR	100,00
32	W	Eichelhäherkamp 3	GSF	KR	100,00
33	W	Ellernreihe 88	GSF	KR	100,00
34	W	Im Allhorn 45 (Ahrensburger Weg)	GSF	KR	100,00
35	W	Osterkamp	GSF	KR	100,00
36	W	Saseler Parkweg 14	GSF	KR	100,00
37	W	Scharbeutzer Str. 25	GSF	KR	100,00
38	W	Teekoppel 9 (Volksdorfer Damm)	GSF	KR	100,00
39	B	Binnenfeldredder 9	GSF	KR	100,00
40	B	Elversweg 44	GSF	KR	100,00
41	H	Alter Postweg 30	GSF	KR	100,00



Nr	Bezirk	Sportanlage	Anlagenteil	Oberfläche	Zustand (%)
42	H	Marienkäferweg 18	GSF	KR	100,00
43	H	Talweg 1 (Jägerhof)	GSF	KR	100,00
44	H	Talweg 1 (Jägerhof)	GSF	KR	100,00
45	W	Bekkamp 25	GSF	KR	99,58
46	W	Berner Allee 64a	GSF	KR	99,58
47	H	Kiesbarg (Schnuckendrift)	GSF	KR	99,58
48	A	Schröderstiftstr. 23 (Sternschanzenpark)	GSF	KR	99,45
49	A	Quellental 25	GSF	KR	99,17
50	N	Beethovenstr. 51	GSF	KR	99,17
51	W	Puckaffer Weg 15	GSF	KR	99,17
52	N	Langenfort 70a	GSF	KR	98,88
53	M	Feldstr. 71	GSF	KR	98,75
54	M	Feldstr. 71	GSF	KR	98,75
55	E	Tornquiststr. 60 (Platz 1)	GSF	KR	98,33
56	N	Elligersweg (Meister-Francke-Straße)	GSF	T	98,33
57	B	Daniel-Hinsche-Str. 50 (Billtal-Stadion)	GSF	KR	98,33
58	B	Krusestr. 3-7 (Sander Tannen)	GSF	KR	98,33
59	B	Krusestr. 3-7 (Sander Tannen)	GSF	KR	98,33
60	B	Ladenbeker Weg	GSF	KR	98,33
61	B	Henriette-Herz-Ring 143a (Allermöhe Ost)	GSF	KR	97,71
62	N	Brucknerstr. 24	GSF	KR	96,67
63	W	Berner Heerweg 190 (Sportpark Oldenfelde)	GSF	KR	96,67
64	B	Gammer Weg 49a (Altengamme)	GSF	KR	96,67
65	A	Hemmingstedter Weg 140	GSF	KR	96,67
66	N	Vogesenstraße 11	GSF	T	96,67
67	A	Hemmingstedter Weg 140	GSF	R	95,42
68	N	Weg beim Jäger 20	GSF	T	95,42
69	E	Hohe Weide	GSF	KR	95,00
70	N	Linnéring 3 (Jahnkampfbahn)	GSF	R	94,58
71	W	Gropiusring 43	GSF	KR	94,58
72	W	Meiendorfer Str. 196	GSF	R	94,58
73	B	Auf dem Sülzbrack 2 (Zollenspieker)	GSF	KR	94,58
74	H	Cuxhavener Str. 271a (Opferberg)	GSF	R	94,58
75	E	Hagenbeckstr. 124a	GSF	R	94,17
76	W	Scharbeutzer Str. 25	GSF	R	94,17
77	M	Snitgerreihe 1	GSF	KR	93,95
78	E	Hagenbeckstr. 124a	GSF	R	93,75
79	B	Sporthallenweg 7 (Fünfhausen)	GSF	R	93,75
80	M	Von-Elm-Weg	GSF	T	93,33
81	A	Memellandallee 5a	GSF	T	93,33
82	N	Klinikweg	GSF	T	93,12
83	A	Hemmingstedter Weg 140	GSF	R	92,92
84	E	Gärtnerstr. 67	GSF	T	92,92
85	M	Kandinskyallee 29	GSF	KR	92,83
86	M	Uhlenhoffweg	GSF	R	92,50

Nr	Bezirk	Sportanlage	Anlagenteil	Oberfläche	Zustand (%)
87	A	Wichmannstr.	GSF	T	92,50
88	H	Arp-Schnitger-Stieg 19	GSF	T	92,50
89	W	Tegelsberg 2	GSF	R	92,08
90	M	Dratelnstr. 21	GSF	KR	91,67
91	M	Rüschweg 12	GSF	T	91,67
92	A	Flurstr. 7	GSF	R	91,67
93	A	Trenknerweg 108	GSF	T	91,67
94	E	Königskinderweg 67	GSF	R	91,67
95	E	Sachsenweg 87	GSF	R	91,67
96	B	Gammer Weg 49a (Altengamme)	GSF	R	91,67
97	B	Schulenbrooksweg 108	GSF	R	91,67
98	A	Max-Brauer-Allee 22	GSF	R	91,25
99	W	Puckaffer Weg 15	GSF	T	91,25
100	E	Steinwiesenweg 30	GSF	T	90,83
101	B	Henriette-Herz-Ring 143a (Allermöhe Ost)	GSF	R	90,83
102	N	Beckermannweg 23	GSF	R	90,42
103	W	Hummelsbüttler Hauptstr. 102	GSF	T	90,42
104	B	Ladenbeker Furtweg (Bergedorf-West)	GSF	T	90,42
105	H	Ehestorfer Weg 14a	GSF	T	90,42
106	M	Kandinskyallee 29	GSF	R	90,00
107	W	Fenglerstr. 14 (Am Neumarkt)	GSF	T	90,00
108	H	Moorburger Elbdeich 257a	GSF	R	90,00
109	M	Vogelhüttendeich 136	GSF	R	89,87
110	M	Legienstr. 210a	GSF	T	89,72
111	A	Hemmingstedter Weg 140	GSF	R	89,58
112	N	Südring 3 (Borgweg)	GSF	R	89,58
113	M	Vogelhüttendeich 136	GSF	R	89,17
114	W	Barmwisch 22	GSF	T	89,17
115	H	Scharfsche Schlucht	GSF	R	89,17
116	N	Hindenburgstr. 1a (Neue Welt)	GSF	T	88,75
117	N	Hindenburgstr. 1a( Neue Welt)	GSF	T	88,75
118	A	Othmarscher Kirchenweg 125	GSF	T	88,33
119	M	Dratelnstr. 21	GSF	R	88,33
120	E	Steinwiesenweg 30	GSF	R	88,33
121	B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	GSF	T	88,33
122	A	Kleiberweg 125	GSF	T	88,05
123	M	Kandinskyallee 29	GSF	R	87,83
124	W	Saseler Weg 6	GSF	T	87,78
125	A	Kroonhorst 117-119	GSF	T	87,63
126	M	Möllner Landstr. 197	GSF	R	87,50
127	E	Steinwiesenweg 30	GSF	R	87,50
128	B	Binnenfeldredder 9	GSF	R	87,50
129	M	Wendenstr. 478	GSF	T	86,87
130	M	Beim Saaren 1 (Rahewinkel)	GSF	T	86,67
131	M	Öjendorfer Weg 80	GSF	R	86,67

Nr	Bezirk	Sportanlage	Anlagenteil	Oberfläche	Zustand (%)
132	W	Bekkamp 25	GSF	R	86,67
133	M	Vogelhüttendeich 136	GSF	T	86,53
134	W	Barmwisch 22	GSF	R	86,12
135	M	Finksweg 82a	GSF	T	86,03
136	A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	GSF	R	85,83
137	M	Anckelmannplatz 2f	GSF	T	85,42
138	N	Neubergerweg 10	GSF	T	85,42
139	W	Gropiusring 43	GSF	R	85,42
140	N	Habichtstr. 14 (Schützenhof)	GSF	T	85,20
141	W	Stephanstr. 5	GSF	T	85,17
142	A	Notkestraße 89 (Wilhelmshöh)	GSF	T	85,00
143	M	Legienstr. 210a	GSF	R	85,00
144	W	Barmwisch 22	GSF	R	85,00
145	W	Scharbeutzer Str. 25	GSF	R	85,00
146	N	Hummelsbüttler Kirchenweg 68	GSF	R	84,58
147	N	Königshütter Str. 21(Dulsberg-Süd)	GSF	R	84,58
148	M	Möllner Landstr. 197	GSF	T	84,17
149	M	Perlstieg	GSF	T	84,17
150	E	Langenhorst	GSF	R	84,17
151	W	Petunienweg (Alsterredder)	GSF	R	84,17
152	W	Berner Heerweg 190 (Sportpark Oldenfelde)	GSF	R	83,75
153	W	Bültenkoppel 1	GSF	R	83,62
154	M	Beim Saaren 1 (Rahewinkel)	GSF	R	83,33
155	M	Hammer Steindamm 131 (Hammer Park)	GSF	R	83,20
156	B	Gramkowweg 3 (Curslack)	GSF	KR	82,78
157	W	Bültenkoppel 1	GSF	T	82,70
158	N	Wellingsbütteler Landstr. (Struckholt)	GSF	T	82,50
159	E	Döhrntwiete 20	GSF	R	82,08
160	M	Tribünenweg 41	GSF	R	81,67
161	E	Sachsenweg 87	GSF	T	81,67
162	W	Grunewaldstr. 61 West (Jenfeld)	GSF	T	81,67
163	N	Saarlandstraße 71	GSF	R	81,45
164	W	Tegelsberg 2	GSF	T	81,45
165	W	Grunewaldstr. 61 West (Jenfeld)	GSF	T	81,25
166	E	Königskinderweg 67	GSF	T	80,83
167	W	Sthamerstr. 30	GSF	T	80,83
168	M	Am Turnplatz 1	GSF	T	80,42
169	M	Luisenweg	GSF	T	79,72
170	W	Am Stühm-Süd	GSF	T	79,58
171	M	Rotenhäuser Damm 94 (Rotenhäuser Str.)	GSF	T	79,25
172	M	Georg-Wilhelm-Str. 6 (Landesgrenze)	GSF	R	78,95
173	M	Hanfftsweg 7 (Quellenweg)	GSF	T	78,75
174	W	Schellingstr. 45 (Fichtestraße)	GSF	T	78,62
175	A	Kroonhorst 117-119	GSF	R	78,33
176	E	Hagenbeckstr. 124a	GSF	T	78,33

Nr	Bezirk	Sportanlage	Anlagenteil	Oberfläche	Zustand (%)
177	N	Südring (Ulmenallee)	GSF	R	<b>78,33</b>
178	B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	GSF	R	<b>78,33</b>
179	B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	GSF	R	<b>78,33</b>
180	B	Krusestr. 3-7 (Sander Tannen)	GSF	R	<b>77,92</b>
181	A	Notkestraße 89 (Wilhelmshöh)	GSF	T	<b>77,70</b>
182	B	Mittlerer Landweg 40	GSF	T	<b>77,50</b>
183	W	Edwin-Scharff-Ring 57	GSF	T	<b>77,42</b>
184	B	Katendeich 14 (Nettelburg)	GSF	T	<b>77,08</b>
185	N	Finkenau	GSF	T	<b>76,67</b>
186	W	Ahrenshooper Str. 9 (Rahlstedter Höhe)	GSF	R	<b>76,03</b>
187	W	Gropiusring 43	GSF	T	<b>75,83</b>
188	N	Südring (Ulmenallee)	GSF	R	<b>75,00</b>
189	W	Grunewaldstr. 74 Ost (Hohenhorst)	GSF	T	<b>74,58</b>
190	M	Wendenstr. 478	GSF	T	<b>73,95</b>
191	E	Hagenbeckstr. 124a	GSF	T	<b>72,50</b>
192	M	Wendenstr. 164	GSF	T	<b>70,83</b>
193	A	Kroonhorst 117-119	GSF	R	<b>70,83</b>
194	N	Südring (Ulmenallee)	GSF	R	<b>70,83</b>
195	H	Lichtenauerweg/ Ehestorfer Weg 79	GSF	T	<b>70,83</b>
196	M	Öjendorfer Weg 80	GSF	T	<b>70,55</b>
197	B	Mittlerer Landweg 40	GSF	R	<b>69,58</b>
198	H	Außenmühlenweg 23 a (Außenmühle)	GSF	T	<b>67,50</b>
199	B	Mittlerer Landweg 40	GSF	R	<b>67,08</b>
200	M	Georg-Wilhelm-Str. 6 (Landesgrenze)	GSF	T	<b>66,45</b>
201	W	Bramfelder Chaussee 389 (Diekstücken)	GSF	T	<b>64,58</b>
202	E	Vogt-Cordes-Damm 15	GSF	T	<b>64,17</b>
203	M	Heinrich-Groß-Str. (Fährstraße)	GSF	R	<b>62,50</b>
204	E	Tornquiststr. 60 (Platz 2)	GSF	T	<b>61,25</b>
205	W	Tonndorfer Hauptstr. 95 (Küperkoppel)	GSF	T	<b>60,83</b>
206	M	Rahmwerder Str. 9	GSF	T	<b>58,75</b>
207	A	Memellandallee 5a	GSF	R	<b>58,33</b>
208	A	Memellandallee 5 (Lunapark)	GSF	T	<b>53,75</b>
209	W	Walddörfer Str. 330 (Friedrichshöh)	GSF	T	<b>52,50</b>
210	H	Talweg 1 (Jägerhof)	GSF	T	<b>50,83</b>
211	W	Walddörfer Str. 330 (Friedrichshöh)	GSF	T	<b>49,58</b>
212	W	Walddörfer Str. 330 (Friedrichshöh)	GSF	T	<b>36,12</b>
213	N	Höpen (Schäferhof-Nord)	GSF	R	<b>16,67</b>

## Rundlaufbahnen (Rlb)

Nr	Bezirk	Sportanlage	Anlagenteil	Oberfläche	Zustand (%)
1	M	Kandinskyallee 29	RLb	K	100,00
2	A	Vorhornweg	RLb	K	100,00
3	N	Linnéring 3 (Jahnkampfbahn)	RLb	K	100,00
4	W	Im Allhorn 45 (Ahrensburger Weg)	RLb	K	100,00
5	B	Daniel-Hinsche-Str. 50 (Billtal-Stadion)	RLb	K	95,83
6	W	Scharbeutzer Str. 25	RLb	K	94,44
7	M	Hammer Steindamm 131 (Hammer Park)	RLb	K	91,67
8	W	Berner Heerweg 190 (Sportpark Oldenfelde)	RLb	K	91,67
9	M	Uhlenhoffweg	RLb	T	89,58
10	E	Königskinderweg 67	RLb	T	88,89
11	W	Petunienweg (Alsterredder)	RLb	T	88,89
12	A	Flurstr. 7	RLb	K	87,50
13	E	Steinwiesenweg 30	RLb	K	87,50
14	W	Bekkamp 25	RLb	T	86,11
15	E	Sachsenweg 87	RLb	T	84,72
16	N	Beckermannweg 23	RLb	T	83,33
17	N	Königshütter Str. 21(Dulsberg-Süd)	RLb	K	83,33
18	W	Tegelsbarg 2	RLb	K	83,33
19	B	Binnenfeldredder 9	RLb	T	83,33
20	H	Cuxhavener Str. 271a (Opferberg)	RLb	K	83,33
21	H	Scharfsche Schlucht	RLb	K	83,33
22	M	Möllner Landstr. 197	RLb	T	82,64
23	W	Bültenkoppel 1	RLb	T	77,78
24	M	Rotenhäuser Damm 94 (Rotenhäuser Str.)	RLb	T	76,39
25	A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	RLb	T	76,39
26	W	Fenglerstr. 14 (Am Neumarkt)	RLb	T	76,39
27	W	Gropiusring 43	RLb	K	75,00
28	B	Henriette-Herz-Ring 143a (Allermöhe Ost)	RLb	K	75,00
29	H	Lichtenauerweg/ Ehestorfer Weg 79	RLb	T	66,67
30	H	Außenmühlenweg 23 a (Außenmühle)	RLb	T	61,11
31	M	Dratelnstr. 21	RLb	T	61,11
32	M	Legienstr. 210a	RLb	T	56,94
33	A	Memellandallee 5a	RLb	T	38,89
34	W	Sthamerstr. 30	RLb	T	38,89
35	W	Walddörfer Str. 330 (Friedrichshöh)	RLb	T	38,89
36	B	Krusestr. 3-7 (Sander Tannen)	RLb	T	33,33
37	M	Am Turnplatz 1	RLb	T	16,67

## Kleinspielfelder (KSF)

Nr	Bezirk	Sportanlage	Anlagenteil	Oberfläche	Zustand (%)
1	M	Legienstr. 210a	KSF	KR	100,00
2	A	Flurstr. 7	KSF	K	100,00
3	A	Quellental 25	KSF	KR	100,00
4	A	Schröderstiftstr. 23 (Sternschanzenpark)	KSF	KR	100,00
5	E	Bundesstr. 103	KSF	KR	100,00
6	E	Königskinderweg 67	KSF	K	100,00
7	N	Langenfort 70a	KSF	KR	100,00
8	W	Petunienweg (Alsterredder)	KSF	KR	100,00
9	W	Saseler Weg 6	KSF	KR	100,00
10	B	Elversweg 44	KSF	KR	100,00
11	B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	KSF	KR	100,00
12	H	Kiesbarg (Schnuckendrift)	KSF	KR	100,00
13	M	Kandinskyallee 29	KSF	KR	99,17
14	M	Uhlenhoffweg	KSF	K	98,33
15	W	Berner Heerweg 190 (Sportpark Oldenfelde)	KSF	KR	97,08
16	M	Kandinskyallee 29	KSF	KR	96,67
17	B	Auf dem Sülzbrack 2 (Zollenspieker)	KSF	KR	94,58
18	A	Hemmingstedter Weg 140	KSF	R	92,92
19	W	Tegelsbarg 2	KSF	K	91,67
20	H	Marienkäferweg 18	KSF	T	91,67
21	W	Edwin-Scharff-Ring 57	KSF	KR	91,25
22	W	Walddorfer Str. 330 (Friedrichshöh)	KSF	R	88,33
23	N	Finkenau	KSF	T	87,92
24	M	Möllner Landstr. 197	KSF	R	87,50
25	M	Öjendorfer Weg 80	KSF	R	87,50
26	A	Flurstr. 7	KSF	T	85,42
27	W	Eichelhäherkamp 3	KSF	R	85,42
28	W	Bekkamp 25	KSF	R	83,33
29	W	Scharbeutzer Str. 25	KSF	R	83,33
30	W	Scharbeutzer Str. 25	KSF	K	83,33
31	H	Cuxhavener Str. 271a (Opferberg)	KSF	K	83,33
32	A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	KSF	R	80,83
33	W	Sthamerstr. 30	KSF	R	80,55
34	E	Steinwiesenweg 30	KSF	R	80,00
35	H	Moorburger Elbdeich 257a	KSF	T	80,00
36	W	Volksdorfer Damm 69 (Buckhorn)	KSF	R	78,33
37	E	Hagenbeckstr. 124a	KSF	KR	75,83
38	E	Sachsenweg 87	KSF	K	75,00
39	E	Sachsenweg 87	KSF	A	75,00
40	W	Bültenkoppel 1	KSF	A	75,00
41	W	Fenglerstr. 14 (Am Neumarkt)	KSF	K	75,00
42	B	Binnenfeldredder 9	KSF	KR	75,00
43	B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	KSF	A	75,00

Nr	Bezirk	Sportanlage	Anlagenteil	Oberfläche	Zustand (%)
44	B	Mittlerer Landweg 40	KSF	R	71,87
45	W	Am Pfeilshof 24 (Grüner Jäger)	KSF	T	69,45
46	A	Othmarscher Kirchenweg 125	KSF	K	66,67
47	W	Grunewaldstr. 74 Ost (Hohenhorst)	KSF	R	66,67
48	A	Memellandallee 5 (Lunapark)	KSF	A	58,33
49	W	Tegelsberg 2	KSF	K	58,33
50	W	Deepenhorn 5	KSF	R	57,22
51	H	Cuxhavener Str. 271a (Opferberg)	KSF	T	51,67
52	B	Katendeich 14 (Nettelburg)	KSF	R	50,00
53	A	Kroonhorst 117-119	KSF	K	41,67
54	M	Perlstieg	KSF	A	33,33
55	A	Kroonhorst 117-119	KSF	A	33,33
56	E	Steinwiesenweg 30	KSF	K	33,33
57	E	Steinwiesenweg 30	KSF	A	33,33
58	B	Henriette-Herz-Ring 143a (Allermöhe Ost)	KSF	K	33,33
59	H	Außenmühlenweg 23 a (Außenmühle)	KSF	KR	33,33
60	H	Marienkäferweg 18	KSF	K	33,33
61	M	Vogelhüttendeich 136	KSF	T	30,00
62	E	Vogt-Cordes-Damm 15	KSF	K	16,67
63	N	Beckermannweg 23	KSF	A	16,67
64	N	Beckermannweg 23	KSF	A	16,67
65	W	Grunewaldstr. 74 Ost (Hohenhorst)	KSF	K	16,67
66	W	Sthamerstr. 30	KSF	A	16,67
67	W	Tonndorfer Hauptstr. 95 (Küperkoppel)	KSF	A	16,67
68	B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	KSF	T	16,67

## Leichtathletische Nebenanlagen (LNa)

Nr	Bezirk	Sportanlage	Anlagenteil	Oberfläche	Zustand (%)
1	M	Hammer Steindamm 131 (Hammer Park)	LNa	K	100,00
2	A	Max-Brauer-Allee 22	LNa	KR	100,00
3	A	Vorhornweg	LNa	K	100,00
4	E	Bondenwald 14 c	LNa	K	100,00
5	E	Döhrnstr.	LNa	K	100,00
6	E	Gustav-Falke-Str. 19	LNa	K	100,00
7	E	Lokstedter Steindamm 52	LNa	K	100,00
8	N	Langenfort 70a	LNa	K	100,00
9	N	Linnéring 3 (Jahnkampfbahn)	LNa	K	100,00
10	N	Schlehdornweg	LNa	T	100,00
11	W	Deepenhorn 5	LNa	K	100,00
12	W	Ellernreihe 88	LNa	K	100,00
13	B	Elversweg 44	LNa	K	100,00
14	B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	LNa	K	100,00
15	A	Schröderstiftstr. 23 (Sternschanzenpark)	LNa	K	95,83
16	N	Beethovenstr. 51	LNa	KR	95,83
17	B	Daniel-Hinsche-Str. 50 (Billtal-Stadion)	LNa	K	95,83
18	H	Kiesbarg (Schnuckendrift)	LNa	K	95,83
19	N	Beckermannweg 23	LNa	K	93,75
20	M	Kandinskyallee 29	LNa	K	91,67
21	N	Königshütter Str. 21(Dulsberg-Süd)	LNa	K	91,67
22	W	Scharbeutzer Str. 25	LNa	K	91,67
23	H	Ehestorfer Weg 14a	LNa	T	91,67
24	B	Sporthallenweg 7 (Fünfhausen)	LNa	K	88,90
25	M	Rotenhäuser Damm 94 (Rotenhäuser Str.)	LNa	T	83,33
26	A	Flurstr. 7	LNa	K	83,33
27	E	Königskinderweg 67	LNa	K	83,33
28	N	Vogesenstraße 11	LNa	T	83,33
29	W	Am Stühm-Süd	LNa	T	83,33
30	H	Cuxhavener Str. 271a (Opferberg)	LNa	K	83,33
31	H	Scharfsche Schlucht	LNa	K	83,33
32	W	Gropiusring 43	LNa	K	80,95
33	B	Henriette-Herz-Ring 143a (Allermöhe Ost)	LNa	K	79,17
34	M	Snitgerreihe 1	LNa	K	78,33
35	W	Am Pfeilshof 24 (Grüner Jäger)	LNa	T	78,33
36	B	Binnenfeldredder 9	LNa	T	78,33
37	M	Wendenstr. 478	LNa	T	77,83
38	W	Grunewaldstr. 61 West (Jenfeld)	LNa	K	77,78
39	M	Uhlenhoffweg	LNa	T	76,17
40	A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	LNa	K	75,00
41	N	Neubergerweg 10	LNa	T	75,00
42	W	Fenglerstr. 14 (Am Neumarkt)	LNa	T	75,00
43	B	Gramkowweg 3 (Curslack)	LNa	T	75,00



Nr	Bezirk	Sportanlage	Anlagenteil	Oberfläche	Zustand (%)
44	H	Lichtenauerweg/ Ehestorfer Weg 79	LNa	T	75,00
45	W	Bekkamp 25	LNa	T	72,92
46	E	Sachsenweg 87	LNa	T	70,83
47	W	Sthamerstr. 30	LNa	T	69,45
48	W	Berner Heerweg 190 (Sportpark Oldenfelde)	LNa	K	69,05
49	M	Legienstr. 210a	LNa	T	66,67
50	A	Trenknerweg 108	LNa	T	66,67
51	W	Saseler Weg 6	LNa	T	66,67
52	W	Tegelsbarg 2	LNa	K	65,00
53	M	Möllner Landstr. 197	LNa	T	64,67
54	B	Ladenbeker Weg	LNa	K	63,33
55	E	Steinwiesenweg 30	LNa	K	60,00
56	W	Petunienweg (Alsterredder)	LNa	T	58,33
57	H	Außenmühlenweg 23 a (Außenmühle)	LNa	T	55,57
58	M	Dratelnstr. 21	LNa	T	55,50
59	M	Luisenweg	LNa	T	55,50
60	N	Saarlandstraße 71	LNa	T	50,00
61	N	Wellingsbütteler Landstr. (Struckholt)	LNa	T	50,00
62	W	Bültenkoppel 1	LNa	T	50,00
63	W	Schellingstr. 45 (Fichtestraße)	LNa	T	50,00
64	W	Walddörfer Str. 330 (Friedrichshöh)	LNa	T	50,00
65	W	Im Allhorn 45 (Ahrensburger Weg)	LNa	K	45,83
66	A	Memellandallee 5a	LNa	T	41,67
67	M	Perlstieg	LNa	T	38,33
68	B	Mittlerer Landweg 40	LNa	T	36,12
69	A	Kleiberweg 125	LNa	T	33,33
70	H	Moorburger Elbdeich 257a	LNa	T	33,33
71	M	Anckelmannplatz 2f	LNa	T	25,00
72	A	Othmarscher Kirchenweg 125	LNa	T	25,00
73	M	Am Turnplatz 1	LNa	T	16,67
74	M	Finksweg 82a	LNa	T	16,67
75	M	Hanfftsweg 7 (Quellenweg)	LNa	T	16,67
76	M	Rahmwerder Str. 9	LNa	T	16,67
77	M	Tribünenweg 41	LNa	T	16,67
78	A	Kroonhorst 117-119	LNa	0	16,67
79	E	Vogt-Cordes-Damm 15	LNa	T	16,67
80	N	Niedernstegen (Eschenweg)	LNa	T	16,67
81	W	Edwin-Scharff-Ring 57	LNa	T	16,67
82	W	Hummelsbüttler Hauptstr. 102	LNa	T	16,67
83	W	Teekoppel 9 (Volksdorfer Damm)	LNa	T	16,67

## Nebenanlagen (Na)

Nr	Bezirk	Sportanlage	Anlagenteil	Oberfläche	Zustand (%)
1	M	Feldstr. 71	Na	0	100,00
2	M	Marckmannstr. 125	Na	0	100,00
3	A	Marschweg	Na	0	100,00
4	A	Tönsfeldstr. 2 (Kreuzkirche)	Na	0	100,00
5	A	Vorhornweg	Na	0	100,00
6	E	Bondenwald 14 c	Na	0	100,00
7	E	Bundesstr. 103	Na	0	100,00
8	E	Döhrnstr.	Na	0	100,00
9	E	Gustav-Falke-Str. 19	Na	0	100,00
10	E	Lokstedter Steindamm 52	Na	0	100,00
11	E	Riekbornweg 5 (Frohmeistr.)	Na	0	100,00
12	E	Vogt-Kölln-Straße	Na	0	100,00
13	N	Dieselstraße	Na	0	100,00
14	N	Jahnring 26 (Milchhalle)	Na	0	100,00
15	N	Langenfort 70a	Na	0	100,00
16	N	Schlehdornweg	Na	0	100,00
17	W	Bekkamp 25	Na	0	100,00
18	W	Berner Heerweg 189	Na	0	100,00
19	W	Deepenhorn 5	Na	0	100,00
20	W	Ellernreihe 88	Na	0	100,00
21	W	Osterkamp	Na	0	100,00
22	W	Saseler Parkweg 14	Na	0	100,00
23	W	Saseler Weg 6	Na	0	100,00
24	B	Elversweg 44	Na	0	100,00
25	A	Dänenweg 6 (Sternschanze)	Na	0	95,83
26	A	Schröderstiftstr. 23 (Sternschanzenpark)	Na	0	95,83
27	N	Beethovenstr. 51	Na	0	95,83
28	N	Vogesestraße 11	Na	0	95,83
29	W	Berner Allee 64a	Na	0	95,83
30	W	Meiendorfer Str. 196	Na	0	95,83
31	B	Daniel-Hinsche-Str. 50 (Billtal-Stadion)	Na	0	95,83
32	H	Kiesbarg (Schnuckendrift)	Na	0	95,83
33	M	Hammer Steindamm 131 (Hammer Park)	Na	0	91,67
34	M	Rahmwerder Str. 9	Na	0	91,67
35	M	Rüschweg 12	Na	0	91,67
36	M	Snitgerreihe 1	Na	0	91,67
37	M	Uhlenhoffweg	Na	0	91,67
38	M	Von-Elm-Weg	Na	0	91,67
39	A	Blomkamp 30	Na	0	91,67
40	A	Flurstr. 7	Na	0	91,67
41	A	Trenknerweg 108	Na	0	91,67
42	A	Wichmannstr.	Na	0	91,67
43	E	Langenhorst	Na	0	91,67

Nr	Bezirk	Sportanlage	Anlagenteil	Oberfläche	Zustand (%)
44	E	Tornquiststr. 60	Na	0	91,67
45	N	Brucknerstr. 24	Na	0	91,67
46	W	Barmwisch 22	Na	0	91,67
47	W	Eichelhäherkamp 3	Na	0	91,67
48	W	Gropiusring 43	Na	0	91,67
49	B	Auf dem Sülzbrack 2 (Zollenspieker)	Na	0	91,67
50	B	Sporthallenweg 7 (Fünfhausen)	Na	0	91,67
51	H	Alter Postweg 30	Na	0	91,67
52	H	Ehestorfer Weg 14a	Na	0	91,67
53	H	Marienkäferweg 18	Na	0	91,67
54	M	Dratelnstr. 21	Na	0	87,50
55	M	Anckelmannplatz 2f	Na	0	83,33
56	M	Finksweg 82a	Na	0	83,33
57	M	Hanfftsweg 7 (Quellenweg)	Na	0	83,33
58	M	Kandinskyallee 29	Na	0	83,33
59	M	Luisenweg	Na	0	83,33
60	M	Möllner Landstr. 197	Na	0	83,33
61	M	Öjendorfer Weg 80	Na	0	83,33
62	M	Perlstieg	Na	0	83,33
63	M	Rotenhäuser Damm 94 (Rotenhäuser Str.)	Na	0	83,33
64	M	Tribünenweg 41	Na	0	83,33
65	M	Vogelhüttendeich 136	Na	0	83,33
66	M	Wendenstr. 164	Na	0	83,33
67	A	Hemmingstedter Weg 140	Na	0	83,33
68	A	Kleiberweg 125	Na	0	83,33
69	A	Max-Brauer-Allee 22	Na	0	83,33
70	A	Memellandallee 5a	Na	0	83,33
71	A	Notkestraße 89 (Wilhelmshöh)	Na	0	83,33
72	A	Quellentäl 25	Na	0	83,33
73	A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	Na	0	83,33
74	E	Hagenbeckstr. 124a	Na	0	83,33
75	E	Hohe Weide	Na	0	83,33
76	E	Königskinderweg 67	Na	0	83,33
77	E	Sachsenweg 87	Na	0	83,33
78	N	Beckermannweg 23	Na	0	83,33
79	N	Elligersweg (Meister-Francke-Straße)	Na	0	83,33
80	N	Finkenau	Na	0	83,33
81	N	Klinikweg	Na	0	83,33
82	N	Königshütter Str. 21 (Dulsberg-Süd)	Na	0	83,33
83	N	Linnéring 3 (Jahnkampfbahn)	Na	0	83,33
84	N	Weg beim Jäger 20	Na	0	83,33
85	W	Ahrenschooper Str. 9 (Rahlstedter Höhe)	Na	0	83,33
86	W	Am Pfeilshof 24 (Grüner Jäger)	Na	0	83,33
87	W	Berner Heerweg 190 (Sportpark Oldenfelde)	Na	0	83,33
88	W	Bramfelder Chaussee 389 (Diekstücken)	Na	0	83,33

Nr	Bezirk	Sportanlage	Anlagenteil	Oberfläche	Zustand (%)
89	W	Fenglerstr. 14 (Am Neumarkt)	Na	0	83,33
90	W	Grunewaldstr. 61 West (Jenfeld)	Na	0	83,33
91	W	Hummelsbüttler Hauptstr. 102	Na	0	83,33
92	W	Im Allhorn 45 (Ahrensburger Weg)	Na	0	83,33
93	W	Puckaffer Weg 15	Na	0	83,33
94	W	Scharbeutzer Str. 25	Na	0	83,33
95	W	Schellingstr. 45 (Fichtestraße)	Na	0	83,33
96	W	Teekoppel 9 (Volksdorfer Damm)	Na	0	83,33
97	W	Tegelsberg 2	Na	0	83,33
98	W	Tonndorfer Hauptstr. 95 (Küperkoppel)	Na	0	83,33
99	W	Walddorfer Str. 330 (Friedrichshöh)	Na	0	83,33
100	B	Binnenfeldredder 9	Na	0	83,33
101	B	Gramkowweg 3 (Curslack)	Na	0	83,33
102	B	Henriette-Herz-Ring 143a (Allermöhe Ost)	Na	0	83,33
103	B	Ladenbeker Furtweg (Bergedorf-West)	Na	0	83,33
104	B	Ladenbeker Weg	Na	0	83,33
105	B	Schulenbrooksweg 108	Na	0	83,33
106	H	Cuxhavener Str. 271a (Opferberg)	Na	0	83,33
107	H	Scharfsche Schlucht	Na	0	83,33
108	A	Kroonhorst 117-119	Na	0	78,33
109	M	Beim Saaren 1 (Rahewinkel)	Na	0	75,00
110	M	Legienstr. 210a	Na	0	75,00
111	A	Othmarscher Kirchenweg 125	Na	0	75,00
112	E	Steinwiesenweg 30	Na	0	75,00
113	W	Am Stühm-Süd	Na	0	75,00
114	W	Petunienweg (Alsterredder)	Na	0	75,00
115	W	Sthamerstr. 30	Na	0	75,00
116	B	Katendeich 14 (Nettelburg)	Na	0	75,00
117	H	Talweg 1 (Jägerhof)	Na	0	75,00
118	N	Habichtstr. 14 (Schützenhof)	Na	0	70,83
119	W	Bültenkoppel 1	Na	0	70,83
120	M	Am Turnplatz 1	Na	0	66,67
121	N	Saarlandstraße 71	Na	0	66,67
122	N	Südring 3 (Borgweg)	Na	0	66,67
123	N	Wellingsbütteler Landstr. (Struckholt)	Na	0	66,67
124	W	Edwin-Scharff-Ring 57	Na	0	66,67
125	W	Stephanstr. 5	Na	0	66,67
126	B	Gammer Weg 49a (Altengamme)	Na	0	66,67
127	B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	Na	0	66,67
128	H	Außenmühlenweg 23 a (Außenmühle)	Na	0	66,67
129	H	Lichtenauerweg/ Ehestorfer Weg 79	Na	0	66,67
130	H	Moorburger Elbdeich 257a	Na	0	66,67
131	M	Wendenstr. 478	Na	0	62,50
132	E	Vogt-Cordes-Damm 15	Na	0	58,33
133	B	Mittlerer Landweg 40	Na	0	58,33

Nr	Bezirk	Sportanlage	Anlagenteil	Oberfläche	Zustand (%)
134	A	Memellandallee 5 (Lunapark)	Na	0	<b>50,00</b>
135	E	Gärtnerstr. 67	Na	0	<b>50,00</b>
136	B	Krusestr. 3-7 (Sander Tannen)	Na	0	<b>50,00</b>
137	M	Georg-Wilhelm-Str. 6 (Landesgrenze)	Na	0	<b>33,33</b>
138	M	Heinrich-Groß-Str. (Fährstraße)	Na	0	<b>16,67</b>
139	N	Niedernstegen (Eschenweg)	Na	0	<b>16,67</b>
140	W	Grunewaldstr. 74 Ost (Hohenhorst)	Na	0	<b>16,67</b>

Freie und Hansestadt Hamburg  
Bezirksamt Hamburg – Mitte  
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt  
Fachamt Bezirklicher Sportstättenbau

